

SAFAR

SIYANAT AL-ABNIYAH AL-ATHARIYAH

Princeton University Library



32101 074320704

2274
79473
·386

الجمهوريّة العراقيّة
وزارة الثقافة والارشاد
مديريّة الآثار العامّة

صيّام الابنیة في العقل

بقلم

صادق الحسني

و

فؤاد سفر



مقرر الطبع محفوظ
مديريّة الآثار العامّة

دار الجمهوريّة - بغداد
١٩٦٥

Safar, Fu'ad

لِجَمِيعِ عُوْدَتِ الْعَرَفِيَّةِ
وَزَارَةِ الشَّفَافِ وَالْإِرْشَادِ
مُدِيرَيْتَهُ الْأَثَارُ الْعَامَّهُ

Siyānat al-abniyah al-athariyah

صِنْيَا الْأَبْنِيَّةِ بِرْبِيْرِ الْعَرَقِ

بِقَلْمَنْ

صادق الحسني

و

فؤاد سفر



مَقْوُمٌ بِطَبْعَهِ مَحْفُظَهِ

مُدِيرَيْتَهُ الْأَثَارُ الْعَامَّهُ

دارِ الْجَمِيعِيَّةِ - بَغْدَاد

١٩٦٥

المقدمة

ان المباني الاثرية الشاخصة المنتشرة في مختلف أنحاء العراق تؤلف جزءاً كبيراً من التراث الحضاري الضخم لواادي الرافدين . وان اهمال العناية بها خلال العهود السابقة و تعرضها للعوامل الجوية والطبيعية والتجاوزات الكثيرة عليها من قبل الطامعين فيما تحتويه من مواد بناء ، كل ذلك أدى الى تعرضاً لها للخراب والدمار . وهذا ما جعل مديرية الآثار العامة تتبنى مشروعها ضخماً في تحطيط وتنفيذ مناهج واسعة لصيانة الآثار والابنية المهمة في الولية العراق كافية ، وسيضمن ذلك ولاشك الحفاظ على هذه الآثار ذات الشهرة العالمية وتوفير موارد مالية كبيرة نتيجة تشجيع وتنشيط السياحة الاثرية فضلاً عن الكشف عن النواحي العلمية والتقاريفية لهذه المباني التاريخية للزائرين من الداخل والخارج .

وان هذه النشرة المصورة توضح بجلاء صيانة الابنية الاثرية في عامي ١٩٦٣ و ١٩٦٤ . وأملنا وطيد في أن تؤذن الى صيانة جميع الآثار والمباني التاريخية في أقرب وقت ممكن .

الدكتور فضل الوائل
مدير الآثار العام

بغداد في ١-١-١٩٦٥

أولاً - تقوية البناء الاثري لوقف التداعي والانهدام • وان عملية التقوية هذه تختلف باختلاف الاثر • اذ تتطلب أحياناً سد الثغرات التي أحدثها الزمن في البناء ، كما تتطلب أحياناً اجراء عملية لمنع رطوبة الارض والاملاح من التسرب الى البناء لكونهما عاملين اساسيين في اتلاف المبني الاثرية •

ثانياً - الاعتناء بشكل الاثر للبناء • فعمليات الصيانة الاثرية تتطلب أحياناً اعمار جزء جديد بنائي لتوضيح الشكل الذي كان عليه القسم القائم من البناء بقدر الامكان • وهذا ما حدث ، مثلاً في مسجد الجمعة في سامراء، حيث استلزم الامر بناء بعض التوافد في الجدار القبلي الى شكلها الاصلی لاظهار شكل الجدار وكذلك شكل التوافد بالصورة التي كانت عليها •

ثالثاً - الاعتناء بالطابع الاثري • اذ الواقع ان الانبياء الاثرية تفقد شيئاً من تأثيرها النفسي على الناظر بترميم الثغرات التي فيها وباعادة بعض اجزائها مثل التوافد التي اشرنا اليها فيما تقدم • وعلى ذلك سعت مديرية الاثار العامة حيثما الى المحافظة على الطابع الاثري لكل بناء • فعند ترميم الزقورة السومرية في اور ، مثلاً ، تم صنع آجر يقياس الاجر الاثري وبلونه القديم بقدر الامكان مع المحافظة على لون الملاط وعلى المسافات الفاصلة بين الآجر • كما استخدمت الالواح الحجرية الساقطة بين الانقضاض في عمليات الصيانة الاثرية التي شملت بعض الاواني وبالبوابات في المعبد الكبير في الحضر • وتبذل المديرية جهدها في استعمال المواد البنائية الاصلية المتساقطة من البناء الاثري ، كالآجر والحجر بدلاً من استعمال مواد جديدة •

الحضر

الحضر مدينة في البرية على بعد نحو من ثلاثة كيلومترات من الضفة الغربية لوادي الشثار وفي جنوب غربي الموصل على بعد (١٢٨) كيلومتراً وتقع أطلال الحضر اليوم في منخفض من البادية الواسعة الكائنة مابين النهرين والمعروفة بالجزيرة *

وهذه المدينة ذات روعة وجلال وهي واقعة في الجزيرة بين دجلة والفرات حيث لا يوجد في الوقت الحاضر عمران وبلدان وحيث تتجول القبائل العربية ، سيماء عشائر شمر منهم باغنامهم وابلهم طلباً للماء والكلأ . وهذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن قصور ومعابد واسوار هذه المدينة وكثيراً من أبنيتها تدل على عظم وهيبة ، وهي مشيدة بالحجر والكلس (الجص) . وليس في العراق من المدن الدارسة ما يضاهيها في أبنيتها الحجر الشاسخة الكثيرة . فإن كان لبنان يفتخر بعلبيكه ، وسورية تعز بتدميرها، يحق للعراق أن يزهو بالحضر ويدركه دوماً بكل فخر واعتزاز ، فهذه المدن وغيرها من المدن العربية القديمة كالرصافة وبصري ومدائن صالح والبطراء - سلع القديمة - نشأت في أطراف بادية الشام وعلى تخوم الهلال الخصيب في الزمن الذي كان الصراع فيه سجالاً بين الامبراطوريتين المقتسمتين للعالم القديم آنذاك وهما الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الفرثية الفارسية . وعرفت هذه المدن بعناتها المؤثر لما كانت تتلقاه من مال من الجانبيين المتخاصمين ولأنها كانت مسيطرة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب *

ونشأ الحضر كحصن منيع في الجزيرة بين الرافدين لحماية الطريق الرئيسي للقوافل بين العراق وأعلى سوريا وأسيا الصغرى . واسع ذلك الحصن إلى مدينة ذات شأن تسكنها حامية لصد هجمات الرومان من الشمال والشرق ويقطنها تجار كانت قوافلهم تنقل بضاعة الصين ومتوجهات الهند من توابل وحرير وأحجار كريمة وأخشاب نادرة من مينائها في البصرة إلى سلوقيا في الوسط ومنها إلى نصيفين وسنجر ثم إلى انطاكية حيث كان الأوروبيون ينقلونها إلى بلادهم .

ولا يعلم بالضبط مؤسس هذه المدينة وزمن تأسيسها ، إلا أنه من المرجح كثيراً أن هذا الموضع من الجزيرة كان مستوطناً لعرب البدية في زمان الآشوريين حيث توجد في الحضر الآلهة التي عبدها في زمان الآشوريين جنباً إلى جنب مع آلهة العرب التي اتوا بها من الجزيرة العربية كاللات وشمسم وسمياً . أما ابنتها القائمة الآن فأنها أُسست في القرن الثاني والحادي قبل الميلاد وفي القرن الأول والثاني بعد الميلاد وقد حكمت في الحضر سلالة عربية لمدة ثلاثة قرون . وكان (سنطروق) على ما يرجح أول حكام هذه السلالة . وهو أمير عربي ورد خبره في كتابة اكتشفت في سنة ١٩٦١ وتذكر هذه الكتابة أن لقبه (ملك العرب) وأن اسم أبيه (نصر) الكاهن الأعظم . وأن سنطروق هذا هو الذي أكمل بناءات المعابد الكبيرة المتأخرة في مجموعة المعابد الرئيسية واهتمامها معبد شمش

والحضر مدينة مدورة محصنة بسورين وقلاع وطور سورها الخارجي نحو ثمانية كيلومترات وسورها الداخلي نحو ستة كيلومترات . وفي وسطها جملة معابد يضمها سور خاص بها . وفي المدينة بيوت عديدة للاصنام وقصور لوجهاء البلد وملعب وساحة فروسية وحمامات للعامة ، وأبار لاتحصى ، وبحيرة ماؤها لا ينضب . وتقوم في الشطر الشرقي من الخرائب مدافن

ب الهيئة معابد صغيرة تضم رفات الامراء والوجاهء . وان معظم هذه الابنية مشيدة بالحجارة المهدمة والكلس (الجص) . وان ريازتها مزيج من الطراز الآشوري والهلنستي وقليل من الروماني وقسم منها يماثله ما هو موجود في طيسفون . وتمثل في هذا النوع من الرياضة الابداء للرياضية العربية التي نمت ونضحت فازدهرت زمن الامبراطورية العربية الاسلامية وان زائر الحضر اليوم يشاهد مدينة مدورة محاطة بسورين احدهما خارجي واطي ، من التراب واللبن فوق اساس من الحجر الكبير قطره نحو ثلاثة كيلومترات ، والسور الآخر داخلي على مسافة نحو من خمسمائة متر من السور الخارجي . وان للسور الداخلي أربعة ابواب في الاتجاهات الاربع على وجه التقرير . فالداخل الى المدينة بعد أن يخترق السور الخارجي يعبر اولا الخندق ثم ينفذ في باب في بداية مسلك مواز للسور الداخلي من الخارج ، وبعد ذلك ينبعطف به هذا المسلك الى اليمين فينفذ في ذلك السور مارا في باب واقع بين برجين حصينين اعدا لحراسة الباب . وان في كل مدخل معبدا يضم آلهة عرفت بكونها تحمي الحضر .

ويقوم في وسط المدينة تقريرا بناء على شكل مستطيل كبير ابعاده ٤٣٧ مترا × ٣٢٢½ مترا له ساحة كبيرة واسعة شرقية يفصلها جدار عن مجموعة ابنية كبيرة واسعة تقع في القسم الغربي من المستطيل وتشكل مجموعة من معابد خصبت لهم آلهة الحضر . ويدخل الى الساحة الكبرى من باب رئيسية ذات ثلاث فتحات كبيرة واربعة ابراج . تقع في الضلع الشرقي من الساحة . ولها بابان آخران يقع أحدهما في وسط الضلع الشمالية والثانية في وسط الضلع الجنوبية . وباب آخر صغير يقع قرب الزاوية الجنوبية الشرقية بين أقواس السوق (Agora) .
واكتشف في هذه الساحة معبد صغير شيد على الطراز الهلنستي فوق منصة تحيط به زوجان من الاعمدة الكبيرة على الطراز المركب والاعمدة

العليا الصغيرة على الطراز الايوني ° وقد عثر في هذا المعبد على مجموعة من انفس التماثيل التي تحت على الطراز الاغريقي تقليداً لمدرسة فنان الاسكندر الكبير (لايسوبوس) °

ومن الساحة الكبرى يدخل الى مجموعة المعابد من مدخلين رئيسيين، الشمالي والجنوبي ، ويفصل بينهما جدار فاصل يقسم مجموعة المعابد الى جناحين ، المجموعة الشمالية والمجموعة الجنوبية °

وان الداخل من الباب الجنوبي المكون من ثلاثة ابواب واحد كبير وبابان صغيران، يكتنفهم برجان الى ساحة تطل عليها ثلاثة معابد كبيرة ° على اليدين معبد سحIRO (السحر بالعربية) شيد على الطراز الروماني فوق منصة وتكتنفه من الامام والغرب طارمات ذات أعمدة ° وعلى اليسار معبد آخر يقابل سابقه يتكون من ايوان وسطي وجناحين وهو على الطراز المعروف بالطراز الحيري ° ولربما كان هذا المعبد مخصصاً للله سلمان (سلمان) وهو زوج الالهة السحر ° وان امام الداخل يقع الايوان الكبير وعلى جانبيه ايوانان صغيران ومجموعة من الغرف على جانبيه ولربما كان هذا الايوان مخصصاً لعبادة الثالوث المقدس الحضري وهو (مرن ، مرتن ، وبرمرین) سيدنا وسيدتنا وابن ساداتنا ° ويؤدي هذا الايوان الكبير الى معبد شمس المكون من غرفة مكعبة تقريباً يحيطها ممر من الجهات الأربع وهو طراز غريب في الحضر ° وان هذا البناء أني مع السلالة العربية الاولى التي حكمت في الحضر °

وان في الجانب الجنوبي من هذه المجموعة توجد بنية عالية جداً ذات ايوان وسطي وجناحان كما اشرنا الى ذلك سابقاً ° ويفطن على الاغلب ان هذا المعبد يعود الى عبادة الآلهة الالات °

وان الداخل من الباب الشمالي الى الجناح الشمالي من المجموعة

يشاهد بقايا ايوان كبير آخر يحيط به ايضا جناحان كلايوان السابق ، غير اتنا لم تثبت بعد من الالهة التي كانت موضع العبادة في هذا المعبد والمعبد الصغير ذي الايوابين الواقع لصفق هذا المعبد في شماله ٠

الا ان لوجود رؤوس ثيران في الافريز الداخلي للمعبد الصغير المذكور آنفا نميل الى الاعتقاد بأنه كان مخصصا لعبادة الاله مثرا الذي انتشر عبادته في القرن الثاني بعد الميلاد في جميع أنحاء الامبراطورية الرومانية ٠ وكان معبد الجندي حاميهم ٠ وقد اقيمت له كثير من المعابد التي كانت تحل فيها الجيوش الرومانية ٠

والجدير بالذكر ان طابقا ثانيا كان يقوم فوق الاواوبين الصغيرة والحجر في المعابد التي ذكرناها ٠ كما ان أقواس الاواوبين كانت مزينة بمنحوتات تمثل آلهة مختلفة ورموزها وبزخارف بنائية جميلة ٠ ويوجد في الايوابين الكبارين رؤوس لاشخاص وآلهة ، وفي واجهة هذه الابنية وجوانبها كتابات بالآرامية تخلد أسماء مشاهير الحضر من ملوك ونبلاة وعماريون وتجارين وغيرهم من رؤساء الحرف من ساهموا في اقامه المعابد ٠ كما وجدت عند ازاحة الانقضاض التراكمية امام هذه الاواوبين تماثيل كثيرة كانت منصوبة على رفوف في واجهة المعابد ، وجوارها كتابات ارامية تذكر أسماء اصحابها ٠

ولم يشمل المقابر القديمة أطلال هذه المدينة بحفرياتهم فضللت آثارها مطمورة تحت التراب الى ان اخذت مديرية الآثار العامة في الجمهورية العراقية على عاتقها المباشرة بالتنقيب في هذا الموقع الاثرى المهم ابتداء من سنة ١٩٥١ ولحد الان ٠

وقد زار الحضر في غضون المائة سنة الاخيرة عدد من السياح والباحثين ، ووصفوا مبانيها القائمة وكتبوا شيئا عن تاريخها مستندين في

ذلك الى ماجاء عنها في التأليف الاغريقية القديمة . فقد اخذ والتر اندريه قبل الحرب العالمية الاولى هو وغيره من اعضاءبعثة الالمانية التي كانت تقب في قلعة شرقاط (آشور القديمة) قياسات المباني القائمة في وسط الحضر وأسوار المدينة وقلاعها والمداخن العديدة القائمة في مختلف أرجائها . ورسم مخططا لاطلال المدينة ونشر دراسته في كتابين مزودين بالصور العديدة في عام ١٩١٢ .


وبنتيجة التنقيبات التي اجرتها مديرية الآثار العراقية في الحضر منذ عام (١٩٥١) الى عام (١٩٥٥) تم الكشف عن (١٢) معبدا صغيرا ، وجد فيها الكثير من التماثيل والمجاميع النفيسة من المنحوتات والكتابات الآرامية التي دون بها أهل الحضر . وشرعت مديرية الآثار العامة في العراق بتنفيذ منهج واسع لصيانة واعمار مباني هذه المدينة منذ عام ١٩٦٠ ، كما انها باشرت بإجراء التنقيب والحفائر الاثرية فيها في نفس الوقت .

وان من بين أهم المكتشفات في الحضر هي تماثيل لآلهة كانت تعبد في الحضر . وان أهمها كان تمثلا لآشور بل وتمثلا للات وتماثيل أخرى صغيرة لاترعتنا ونرگال . كما ان المجموعة الهملتية كانت تتالف من تماثيل الاله أبولو (ابن الاله) وبوسايدن (الله البحر) وايروس (الله الحب) . وهناك تمثال آخر يشبه تمثال هرمز (الله التراسل بين الآلهة وحامى التجارة) . كما كان بينها تماثيل أخرى لآلهة الحظ في الحضر وألهة النصر وتماثيل كثيرة للبطل الاسطوري هرقل . أما من ناحية تماثيل الاشخاص من ملوك وأمراء فكانت كثيرة جدا ، أهمها كانت تماثيل للملك المؤسس سنطروق الاول وولجش وعبد سميا وسنطروق الثاني وأنال وتماثيل عديدة اخرى للاميرات والامراء وحاشية الاسر الحاكمة ورجال الدين . كما حصلت المديرية على مجاميع من آثار نفيسة أخرى كانت مصنوعة من الذهب والفضة والنحاس والحجر .


- وفي خلال مواسم الصيانة منذ سنة ١٩٦٠ لحد الان تمكنت الهيئات المشرفة^(١) على الصيانة في الحضر من انجاز ما يأتي :
- ١ - اكمال صيانة الايوان الكبير الجنوبي (ايوان الثالث المقدس) •
 - ٢ - واجهة الايوان الكبير والأواوين الثلاثة الصغيرة •
 - ٣ - الجناح اليسير للمعبد الكبير •
 - ٤ - معبد شمش (المكعب) من جميع جهاته وتكاملة نوافصه في الداخل وجزء كبير من الخارج •
 - ٥ - المدخلان الرئيسيان الشمالي والجنوبي لمجموعة المعابد •
 - ٦ - معبد شحiron (السحر) • الجناح الشرقي منه بطابقيه • والهيكل الوسطي من الداخل والخارج وقسم من قواعد أعمدته •
 - ٧ - الجدار الفاصل بين المعابد الشمالية والجنوبية •
 - ٨ - المدخل الرئيس للساحة الكبرى في الصلع الشرقية ، برجان ومدخلان منه •
 - ٩ - المباشرة في صيانة المعبد الهمذنستي الواقع في الساحة الكبرى بين البابين الشمالي والجنوبي •
 - ١٠ - اكمال تبليط أرضية ثلاثة قاعات كبيرة وثلاث أواوين صغيرة وتبليط سطوح القاعات والأواوين المذكورة •
 - ١١ - تنظيف واعادة عرض معظم التمايل التي عنث عليها في المعابد الصغيرة والكبيرة وعرضها في القاعات والأواوين التي تم تبليطها ويشاهدها الان كل زائر للحضر •

(١) وهي كانت حسب تسلسلها برئاسة السادة : محمد على مصطفى وبهnam ابو الصوف وحازم النجفي وعبدالصمد محمد امين •


الشكل (١) الحضر : واجهة المعبد الكبير في بدء أعمال الصيانة الأثرية . وتشاهد الأواني والزخارف المزينة لتلك الواجهة .

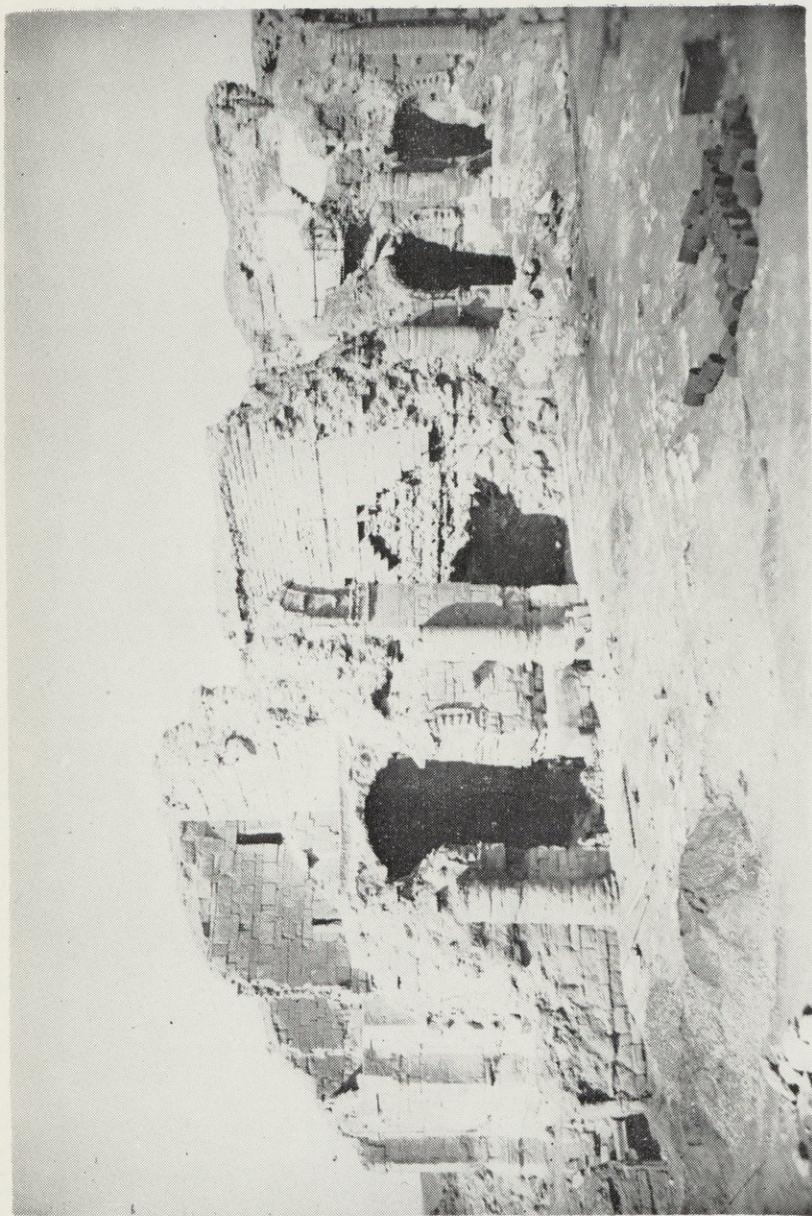


الشكل (٢) الحضر : واجهة العبد الكبير في نهاية الصيانة الأثرية عام ١٩٦٣

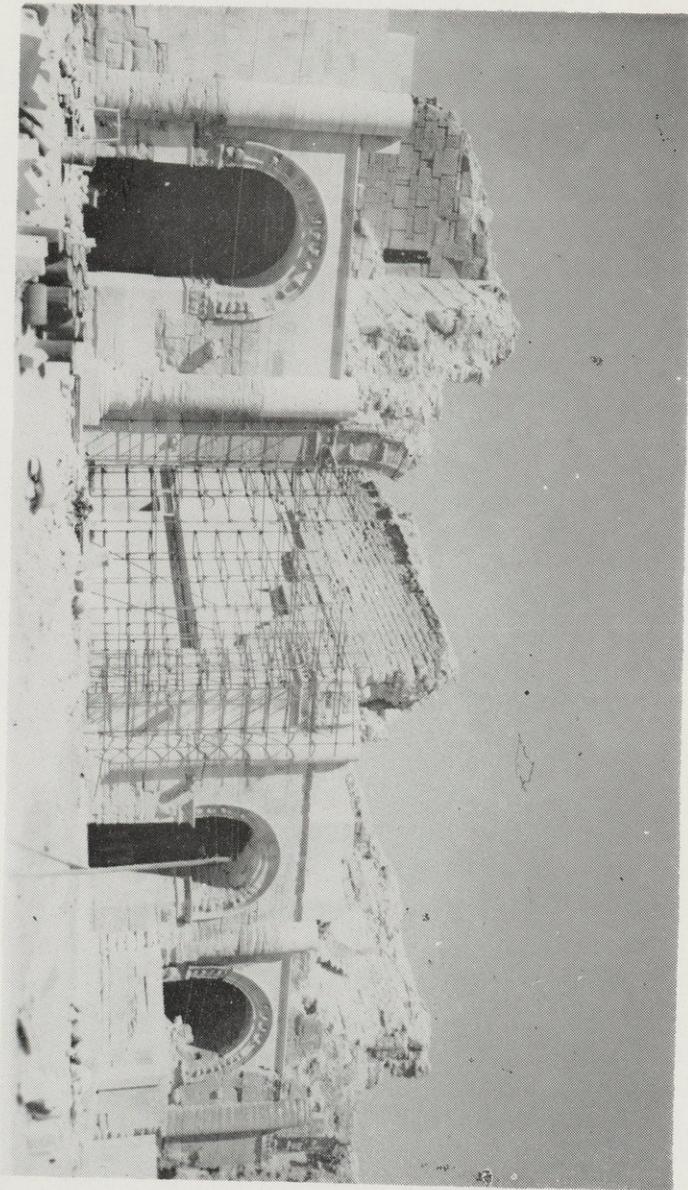

الشريعة الإسلامية في تصريحها وأدلالها في تشريعها بحسب ما يجيء في موضعها ثانياً : سرطان (٣) شكل

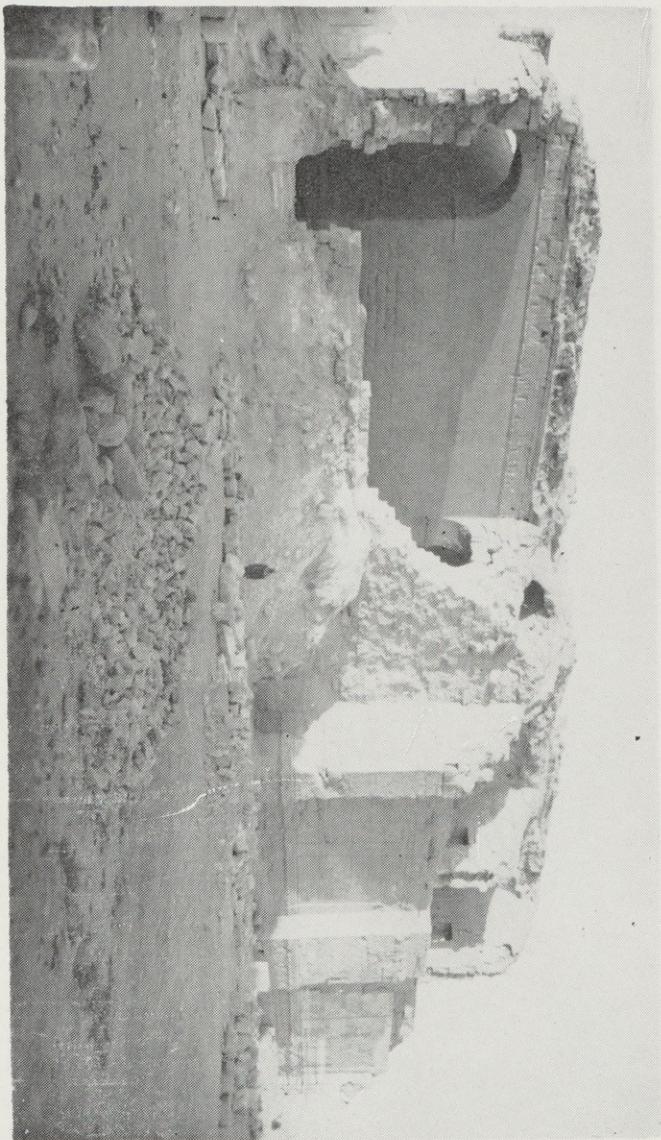


بـ(٣) الشـكـل : العـانـبـ الـعـنـوـيـ لـالـمـدـرـسـاـ الـجـاهـاـ مـعـ تـكـراـ سـعـدـ الـكـبـيرـ الـعـنـوـيـ لـالـمـدـرـسـاـ الـجـاهـاـ

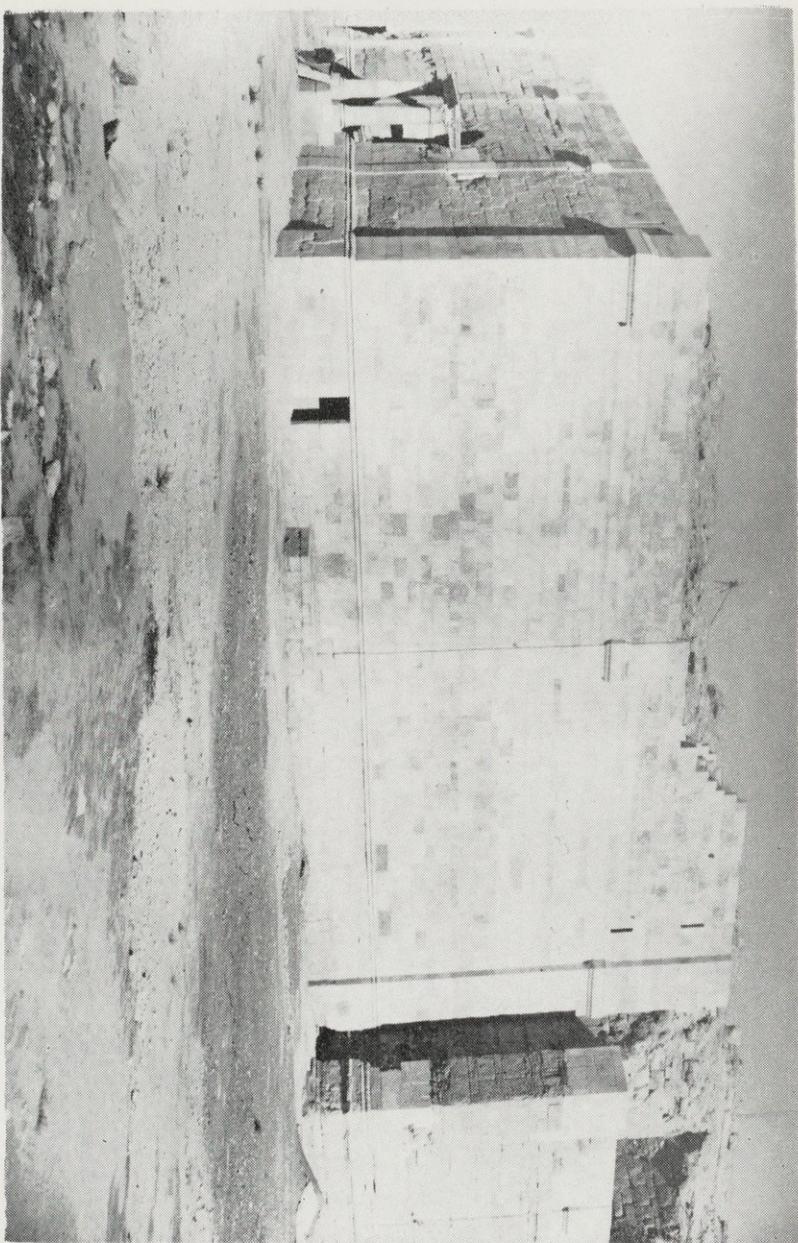




الشكل (٥) الحضر
الانقاض المتراكمة والجدران المتداعية في أحد أوواين المعبد الكبير .

الشكل (٦) الحضر : الابوan ذاته بعد رفع الانتقاض وبناء الاقسام المتعددة

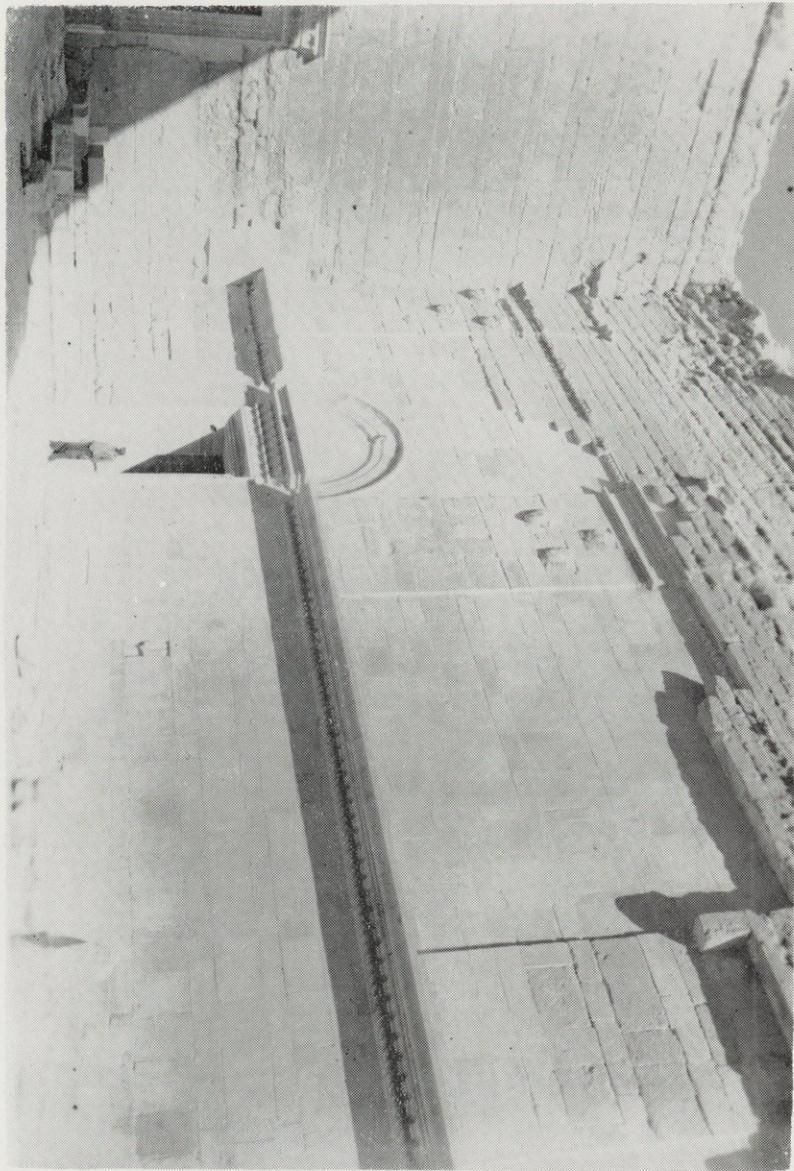




الشكل (٧) الحضر
باب يؤدي إلى أحدى غرف المعبد الكبير قبل أعمال الصيانة الأثرية

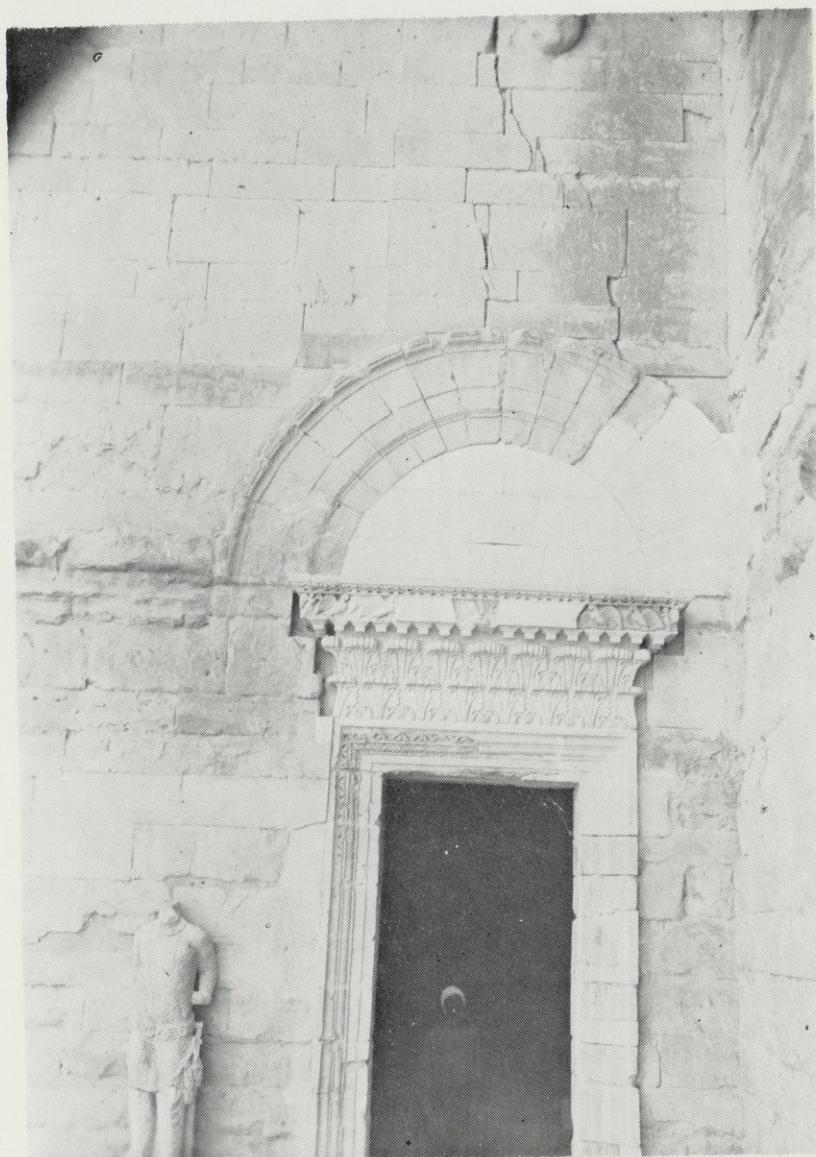

الشكل (٨) الحضر
نفس الباب بعد اعادة بنائه ورفع الانقاض من الساحة أمامه

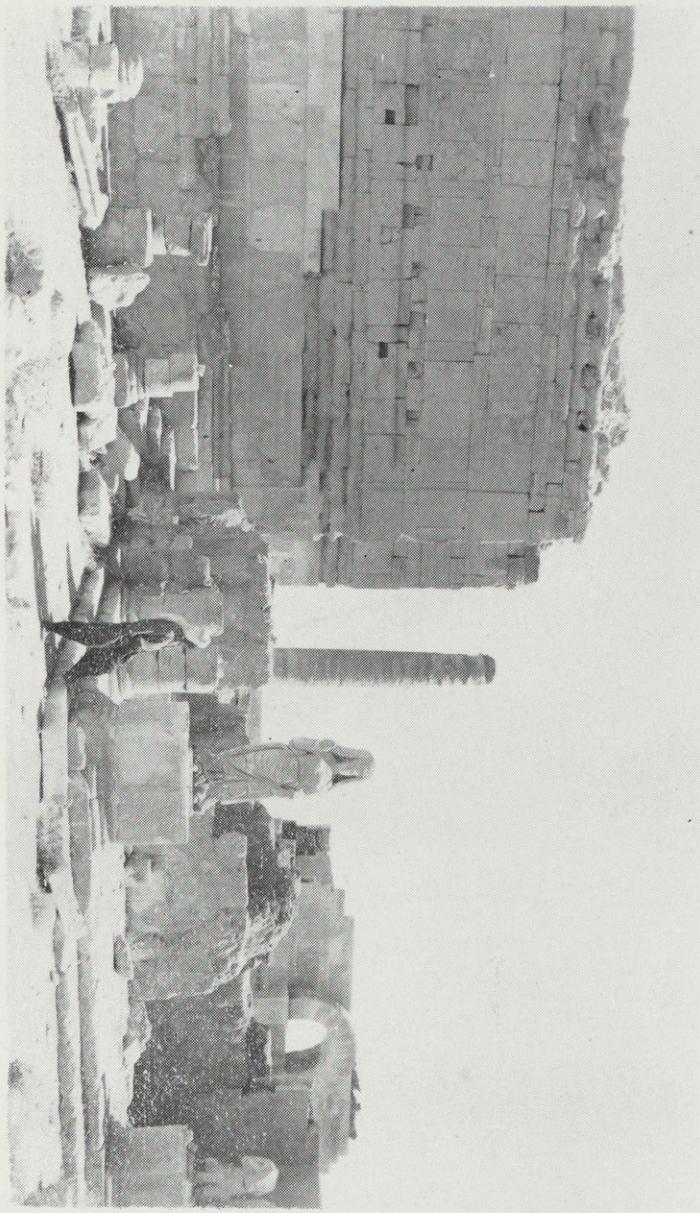


الشكل (٩) الحضر : معبد شعريو (السحر) . وتشاهد فيه أعمال الصيانة الأثرية وإعادة نصب بعض التماثيل في أماكنها الأصلية .



الشكل (١٠) الحضر : الاعمال الدقيقة في بناء الاقسام المتداعية
والزخارف الذاهبة في واجهة أحد الآواوين .



• الشكل (١١) الحضر : احدى البوابات المؤدية الى العبد الى الصراط بعد اعمال الصيانة الاثرية .

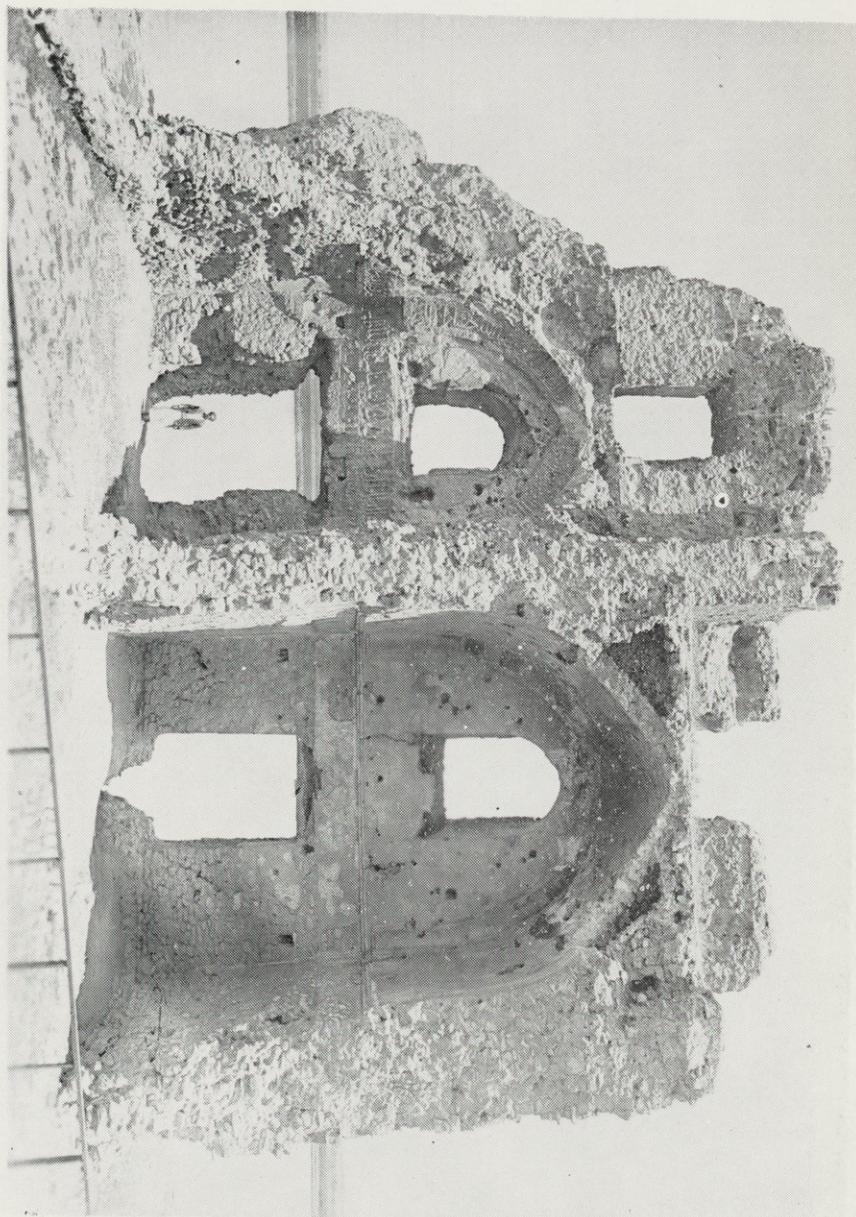

الشكل (١٢) قره سرای : قبل الصيانة الأثرية

قره سرای


بقايا قصر كان قد شيده بدرالدين لؤلؤ في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الموصل على الضفة اليسرى من دجلة • وقد تولى هذا السلطان الحكم في مدينة الموصل في أواخر أيام الدولة العباسية ٦٣١ - ٦٥٧ هـ (١٢٣٣ - ١٢٥٩ م) .

ولقد أوفدت مديرية الآثار العامة في ١٢٥-١٩٦٣ هـ لصيانة هذه البناء • ولقد قامت الهيئة بالحفر لكشف الاسس والعمل على تنظيفها مع ازالة الأجزاء التالفة من البناء الشاخصة • وأعادت بناء بعض أقسام الجدران الثلاثة التي تؤلف الايوانين وصيانة الواجهة المطلة على نهر دجلة بنفس مادة البناء المستعملة بالأصل وهي الحجر غير المهندم مع الجص وبنفس سمك الجدران مع سد الثغرات والسقوف في البناء • وأزيلت الأجزاء الخطيرة من الفتحات الواقعة في القسم الاسفل من البناء والمطلة على النهر وكذلك المنفذ العلیا لغرض اعادة بنائها • واعيد بناء العقادتين للايوانين الى ما هو متبقى من امتداد الجدران الثلاثة وذلك بمادة الحجر مع الجص • وتم اكساء سطوح الجدران بالسمنت مع وضع طبقة من الكونكريت فوق سطح العقادات لا يزيد سمكها على عشرة سنتيمترات بشكل يؤمن جريان مياه الامطار نحو النهر • كما تمت تقوية الكتابات الموجودة في الايوان الشمالي وتكميله الاقسام التالفة أو المفقودة وفق النص الاصلي المثبت • وصيانت بقايا السور الحجري باتجاه مرقد الامام يحيى

أبو القاسم ، وفيه بعض بقايا المزاغل ويبلغ عددها تسعة على ارتفاع متراً واحد وذلك بمادة الحجر والجص . كما تم تبليط الساحة الواقعة الى جنوب الاواوين . وأنجزت الهيئة^(٢) تنظيف وصيانة الدهلiz الواقع في الايوان الشمالي وتبليطه بالمرمر .

(٢) وكانت برئاسة السيد علي ناصر النقشبندي ثم السيد حازم عبد الحميد .

الشكل (١٣) قره سراي : بعد الصيانة الأثرية

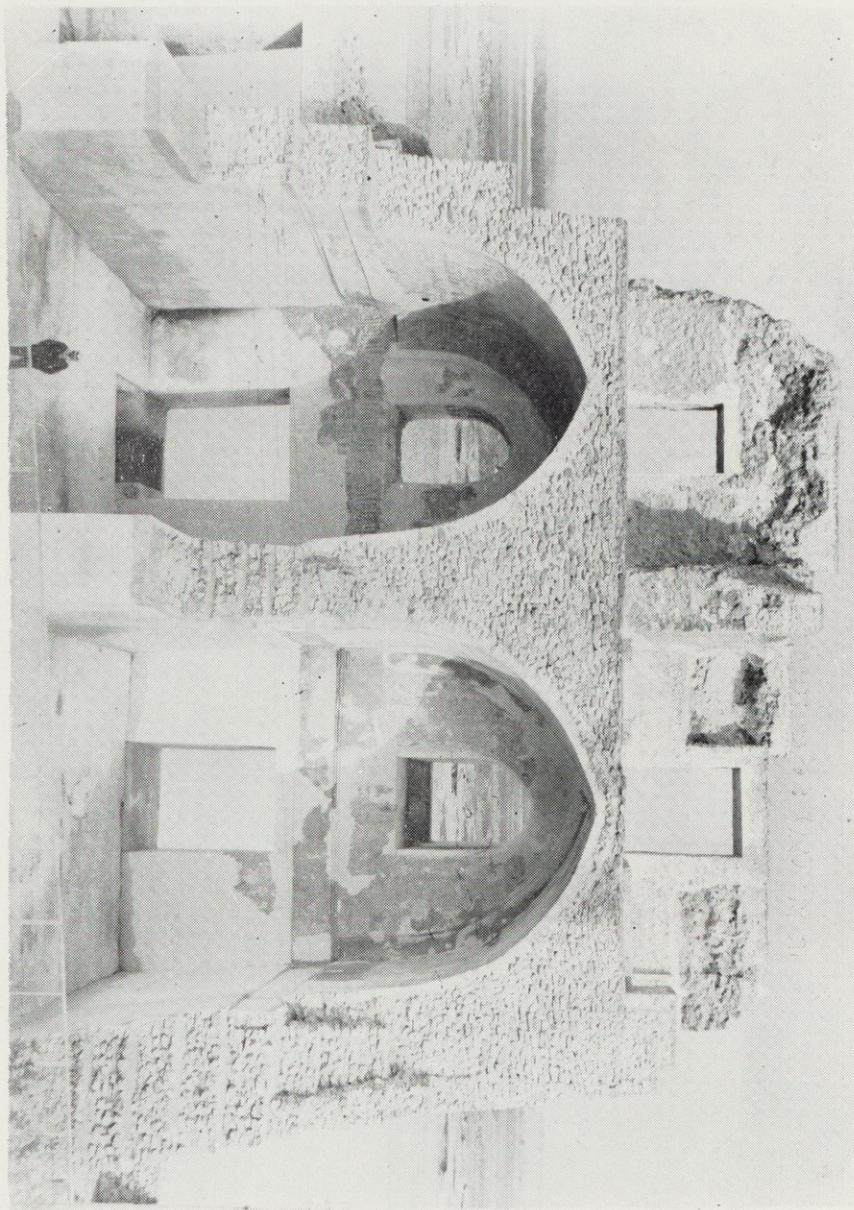



الشكل (١٤) : مقبرة الإمام عون الدين في الموصل


مرقد الامام عون الدين

وفد بناء بدرالدين لؤلؤ في سنة ١٢٤٦هـ (١٩٦٣م) واتخذ فيه مقاماً للإمام عون الدين ابن الحسن في الموصى . وفي المقام صندوق من الخشب مزین بزخارف وكتابات . وببدأت هيئة الآثار^(٣) الموفدة للموقع في نهاية سنة ١٩٦٣ بازالة الأقسام التالفة من الجدران الداخلية للمرقد والمشيدة بالجص وتنظيفها جيداً مما بقى عليها من لطوش مستحدثة . وكسيت هذه الجدران بالجص بصورة دقيقة وفنية . أما في سقف القبة فقد أزيلت الأجزاء التالفة من الجدران واعيد بناؤها بالطابوق والجص . وقلعت الأزایر المرمرية المكتوبة التي تلف حول جدران المرقد من الداخل واعيد تركيئها بصورة صحيحة . وتم تركيب الشبابيك الحديد للحضره . وبالنظر لوجود قطع مرمرية زاحفة عن أماكنها فيواجهة باب الحضره فقد قلعت واعيد تركيئها بصورة صحيحة . وبغية تقوية أسفل الجدران من الخارج المشيدة بحجر الحلان فقد درزت المفاصل فيها بالسمنت كما أعيد التبليط في الحضره بالمرمر ورمم صندوق الضريح .

أما قبة المرقد فقد أزيلت الأقسام المخربة والمتأكلة في الجدران الخارجية لقاعدتها مع ابقاء الاصل وكشف عن الكتابات التي تحيط بالأقسام العليا من الجدران والتي قد غطيت بلطوش الجص مع اعادة بنائها . وتم بناء حزام القبة بالحجر والجص بشكل مثمن وتبييض القسم العلوي المخروطي والمسنن بالجص . كما تم ترميم واكساء أرضيات مدارج القبة

(٣) برئاسة السيد علي ناصر النقشبندي ثم السيد حازم عبدالحميد .

بالجص . كما رمت الهيئة بالجص والحجر الجدران ومرافق مشهد البرمي (الجعفري) المجاور لمرقد الامام عون الدين وأكسائه بالجص . كما اعيد تركيب الباب الضخم لمشهد البرمي وهو من المرمر المزخرف والمكتوب . وكان هذا الباب قد سقط بأكمله الا أن جميع قطعه محفوظة وهي بحالة جيدة . كما تم اكمال عقاده الايوان في مدخل المشهد .

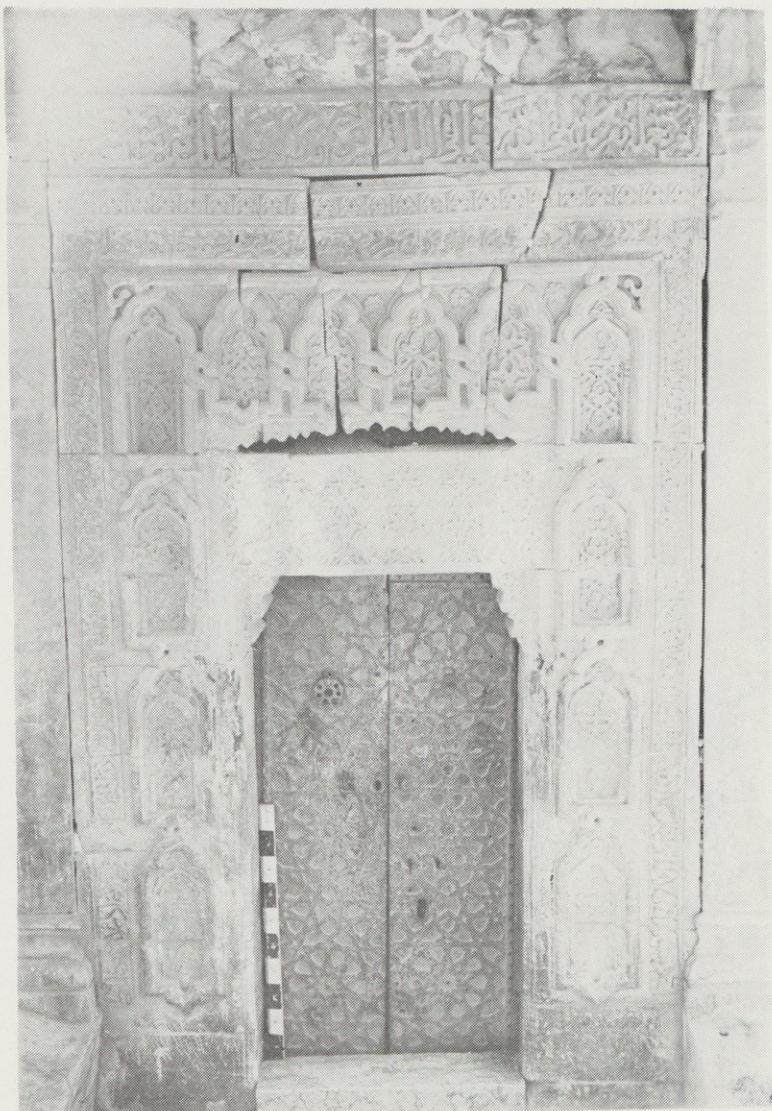

الشكل (١٥) : باب مرقد الامام عون الدين في اوصى



الشكل (١٦) : باب مرقد الامام عون الدين في الموصل

سامراء

تمتاز سامراء بالنسبة الى الواقع الاسلامية الكثيرة المنتشرة في العالم الاسلامي بكونها أكبر مدينة أثرية مطحورة تحت الارض التي تمتد رقعتها (٤٢) اثنين واربعين كيلومترا من الشمال الى الجنوب و (٦) ستة كيلومترات من الشرق الى الغرب . وان هذه المساحة الشاسعة تجعلها أكبر من مدينة القاهرة حاليا . ولقد اجذبت سامراء الاخصائين في الآثار الاسلامية منذ بداية القرن العشرين لا مساحتها الواسعة فحسب ، بل لأنها بنت وهجرت في بحر (٤٧) سبعة وأربعين سنة . وهكذا ، فإن جميع الموجودات الاثرية يجب أن تنسب الى هذه الفترة الزمنية الضيقة . وبذلك أصبحت القطع المنسولة ، منقولة كانت أم غير منقولة ، معيارا تقاس به الآثار الاسلامية الأخرى المائلة لآثار سامراء في النوع والصنعة والفن وخاصة اذا ما علمنا ان معظم الآثار الاسلامية غير مؤرخة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان سامراء تمتاز بآثارها الشاسخة مثل الجامع الكبير المنسوب الى الخليفة المتوكل على الله ، والذي هو الآخر يعتبر أكبر جامع في العالم . اذا ان مساحته تقارب ثمانية وثلاثين ألف من الامتار المربعة [ويليه في الكبر جامع قرطبة في الاندلس ثم جامع أبو دلف في التوكليه] . وان من الآثار الشاسخة المهمة في سامراء هي بقايا الجوسق الخاقاني المعروف بين الناس بقصر العامة . وتتفوق مساحة هذا القصر على النصف مليون من الامتار المربعة . وان أهم الأجزاء الشاسخة من هذا القصر في الوقت الحاضر هو المدخل الرئيسي المعروف بباب العامة [أمام هذا الباب صلب الاشتين وعلق رأس بابل

الخرمي] • وان في شمال سامراء ، في الموضع المعروف بالماحوزة ، وقد سميت فيما بعد بالملوکية ، هناك بقايا جامع كبير يعرف باسم أبو دلف • ولم يبق من هذا الجامع الا جزء من مئارته وأقواسه المتعددة وبقايا المحراب • أما سوره الرئيسي فقد بل ، اذ انه كان قد بني من اللبن وليس من الطابوق كما هو الحال بالنسبة الى أجزاءه الداخلية • ويقع في أقصى جنوبى سامراء بقايا قصر كبير يطلق عليه اسم [بلکوارا] بناه هارون الواثق • وان كل ما بقى من هذا القصر هو بعض الجدران الشاخصة التي كانت مزخرفة بروائع الزخارف الجصية التي نقلت فيما بعد الى متحف برلين •

ومن بين الآثار المهمة الباقية في الجانب الشرقي من سامراء في الوقت الحاضر بقايا دار واسعة ارستقراطية كشفت عنها مديرية الآثار العامة حديثا في موسمها من العمل في عام ١٩٦٣ • ويمتاز هذا « البيت العباسى » بروائع الزخارف الجصية وجمال التشكيلات الهندسية والفنية المتمثلة فيه •

اما في الجانب الغربى من سامراء فهناك قصران • أولهما قصر العاشق الذى كان يعرف بالمعشوق فيما سبق • وبنى هذا القصر على يد الخليفة المعتمد على الله سنة ٢٧٦ هـ ولم يسكنه الا سtan هاجر بعدها الى بغداد تاركا سامراء الى ما آلت اليه من دمار وخراب •

وان من القصور الأخرى التي كشفت عنها مديرية الآثار العامة كان قصر الحويصلات • ويقع هذا القصر الى شمال قصر العاشق بستة كيلومترات • وان هذا القصر ينسب الى الخليفة المعتصم •

اما القبة المعروفة بالصلبية والتي تقع بقاياها جنوبى قصر العاشق من الصفة الغريبة لنهر دجلة فهي على ما يظن كانت ضريحًا لثلاثة من الخلفاء العباسيين المتصر والمعتز والمهتمي • وعلى ذلك فيجوز اعتبار قبة الصلبية أقدم الأضرحة الاسلامية الشاخصة •

ان الآثار الشاخصة في سامراء مرت عليها الف سنة أو أكثر وهي معرضة لعوامل الطبيعة ويد الانسان العابثة وخاصة اذا علمنا ان الكثير من آبنية سامراء لاسيما القصور منها قد بنيت بالطابوق الذى كان دوماً موضع طمع سكنته المستوطنات القرية للاستفادة منه في تشييد آبنائهم . وهذا ما جعل الخراب شاملاً لجميع العمائر الاسلامية في سامراء ، ولم يبق منها شاخصاً في مطلع هذا القرن الا أجزاء من النزر اليسير . وعلى ذلك ، فكانت سامراء من أولى مواطن الآثار التي عنيت بها مديرية الآثار العامة وجعلتها في مقدمة المناهج التي وضعتها للشروع باعمال صيانة المواقع العربية والاسلامية في العراق . وفي سنة ١٩٣٧ رممت دائرة الآثار العراقية أجزاء من الاقسام الخارجية لجدران جامع المتوكل ومأذنته المعروفة بالملوية . كما رممت في نفس السنة المدخل الرئيسي للجوسوق الخاقاني المعروف بباب العامة . وفي سنة ١٩٥٨ رممت بقايا جامع أبو دلف وكانت في حالة يرئى لها فأصلحت الكثير من أقواسه ومأذنته وهي تشابه الملوية .

وتابعت مديرية الآثار العامة في سنة ١٩٦٢ تنفيذ المناهج الموضوعة للصيانة الاثرية^(٤) في سامراء اذ أكملت الاعمال التي كان قد بدأ بها قبل الحرب العالمية الثانية في جامع المتوكل . فبدأت في ترميم الأجزاء الداخلية لجدرانه الاربعة وتنظيف أروقتنه من الانقاض والاتربة التي قدرت بما لا يقل عن عشرين ألف متر مكعب . ورممت كذلك في موسمها لعام ١٩٦٣ أحد عشر نافذة من نوافذ هذا الجامع التي شاهد في الجدار الجنوبي أي جدار القبلة [ان مجموع نوافذ هذا الجدار يبلغ ٢٤ نافذة] . وبعد اكمال التنظيف ورفع الانقاض ظهرت التباليط الاصلية للجامع وتم كذلك التوصل الى معرفة التصاميم التفصيلية لبناء الأجزاء الداخلية . وقد تم

(٤) ورأس الدكتور عبدالعزيز حميد هيئات الصيانة الاثرية في سامراء ثم خلفه السيد عواد الكسار .

كذلك العثور على عدد من الاعمدة الرخامية وبعض تيجان هذه الاعمدة .
كما تم العثور على عدد كبير من البلاطات الزجاجية التي كانت تزين الاجزاء
السفلي للاقسام الداخلية من جدار القبلة ، والتي أشار اليها الاربلي في
(خلاصة الذهب المسبوك) . اذ جاء في صفحة (١٦٣) من كتابه ما يأتي :

« وجعل وجوه حيطانه مرايا بحيث يرى القائم في الصلاة من يدخل
من خلفه وبني المنارة التي يقال انها من احدي عجائب الدنيا ٠ ٠ ٠ ٠ » .


ولقد فسرها خطأ المتنب الماني المعروف هرزلد في تقريره الاولى
لتقييات الموسم الثاني في سامراء ، اذ ذكر بان المصود كان فسيفساء
(موزائيك) .


وبعد ان اكتشفت هيئة الآثار للصيانة في سامراء اليت العابسي ، اجرت
فيه ترميمات فنية واسعة بالنظر لكونه أقدم بيت اسلامي معروف لحد الان .
وأصبح بذلك نموذجا حسنا لمساكن الطبقة الراقية في سامراء .

وبنتيجه رفع النقض من الواجهة الشمالية في قصر العاشق ظهرت للعيان
بعض المداخل الجديدة للقصر كانت في حالة جيدة من الحفظ . وقد وجد
ان أحد هذه المداخل تؤدي الى قاعة مربعة هائلة الارتفاع وبحاله عجيبة
من الحفظ اذ لم تعبث بها يد الزمن . غير ان مدخلا آخر وجد انه يؤدى
الى ممر طويل ينتهي بقاعة لم تستطع حتى الان معرفة سعتها او ما ستؤدى
اليه من مرافق أخرى وذلك لكونها ملأى بالأتربة والانقاض التي نأمل
ان تزاح في الموسم القادم . وقد عملت مديرية الآثار العامة في نفس الوقت
على صيانة أبراج هذا القصر المتداعية . فقد تم ، مثلا صيانة معظم الواجهة
الشمالية بابراجها الاربعة ونواخذها المفصحة . وكذلك تم صيانة ستة أبراج
أخرى تقع في الاخلاص الثلاثة المتبقية .


أما في الموسم القادم فستشرع هيئة الصيانة الاترية بازاحة الانقاض من
الواجهة الشرقية للقصر ونأمل أن يتم ذلك خلال فترة وجيزة من الزمن ثم
سيشرع في رفع الانقاض من جوانبه الأخرى وسترفع كذلك الانقاض من
وسط هذا القصر آملين أن يؤدي ذلك إلى الكشف عن مفاجئات سارة في
عالم الكشف عن التراث الاسلامي الضخم . وسبل الوصول بنتيجة ذلك إلى
احراز المخطط الكامل للقصر .

الشكل (١٧) سامراء : المسجد الجامع في سامراء شبيه الخليفة العباسي التوكل ومئذنته الملوية ، قبل أعمال الصيانة الأثرية . وتشاهد في الصورة مدينة سامراء الحديثة «

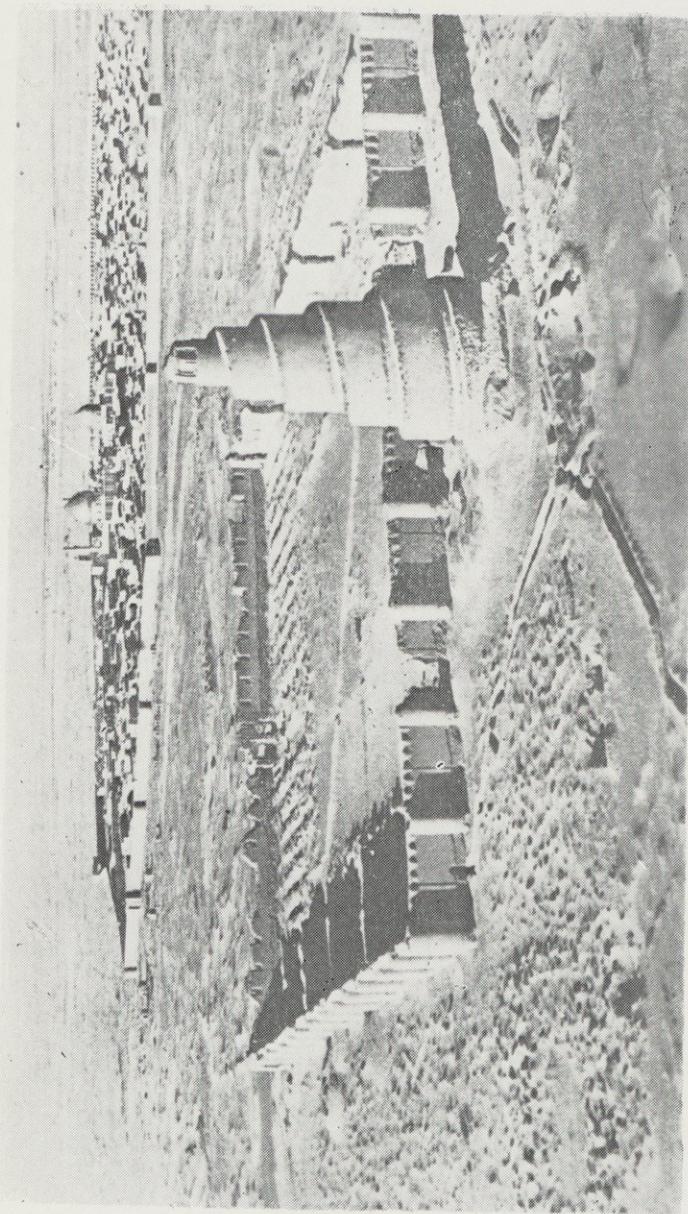

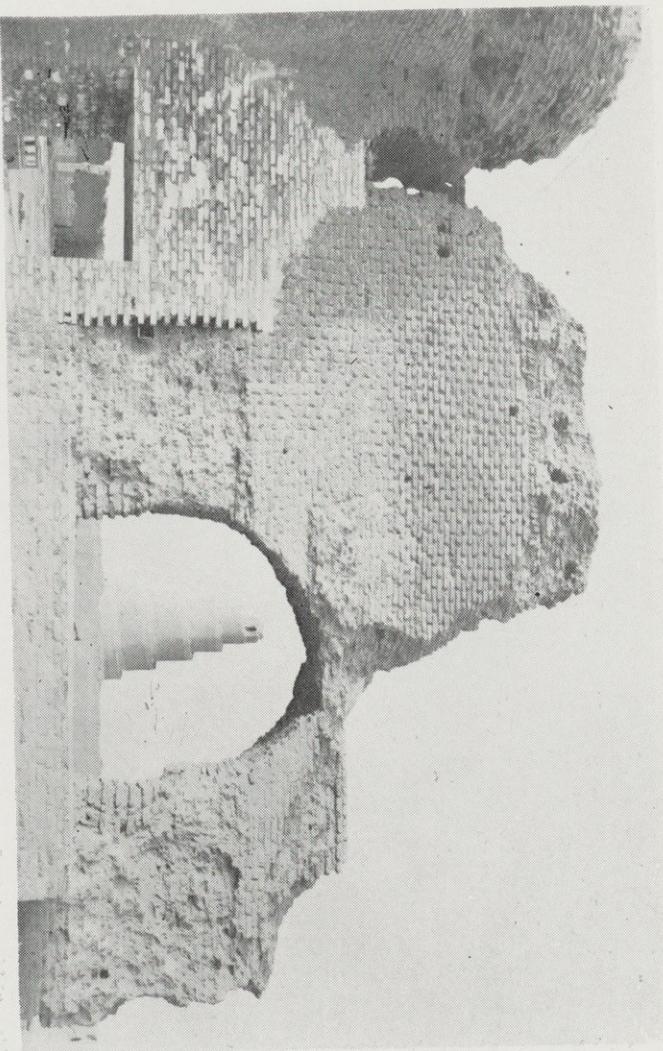

الشكل (١٧) ملقطة لشظايا من بناء يحيى بن زبدي في المجمع الكبير بمغاربة توضح ملحوظة التفاصيل المعمارية في الشظايا

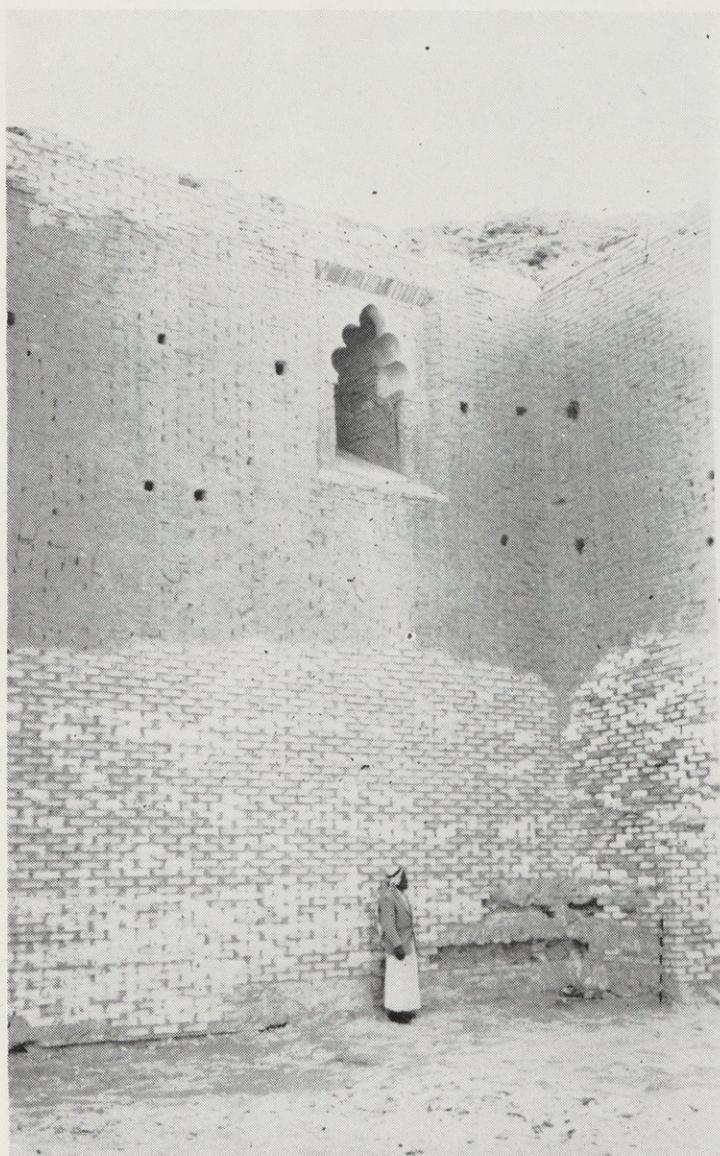


الشكل (١٩) سامراء : الزاوية الجنوبية الغربية لمسجد الجامع في سامراء، ويشاهد فيه جزء مما تمت صيانته سنة ١٩٦٣


الشكل (٢٠) سامراء : منظر داخلي لأحد البيوت العباسية في سامراء
(منتصف القرن التاسع للميلاد) . بعد الصيانة الأثرية



الشكل (١٢) سامراء : قصر العاشق الذي شيده الخليفة العباسي المعتمد على الضفة الغربية للدجلة في سامراء وتشاهد الزاوية الشمالية الغربية لهذا القصر والعنابي الزخرفية التي أعيدت إلى شكلها الأصلي سنة ١٩٦٣

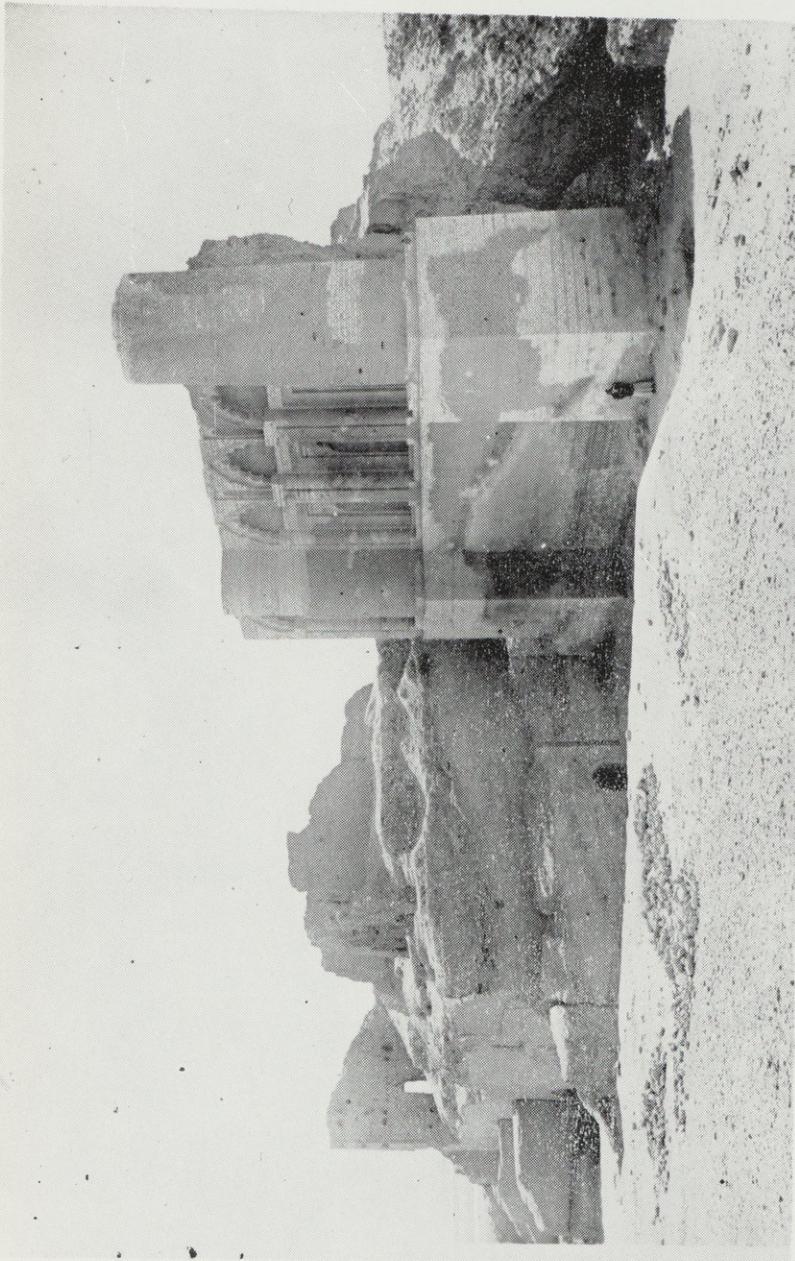

الشكل (٢٢) سامراء - قصر العاشر : الزاوية الشمالية الشرقية ويظهر فيها الجناح الشمالي لقصر العاشر في سامراء (بعد المسيحة الأثرية)

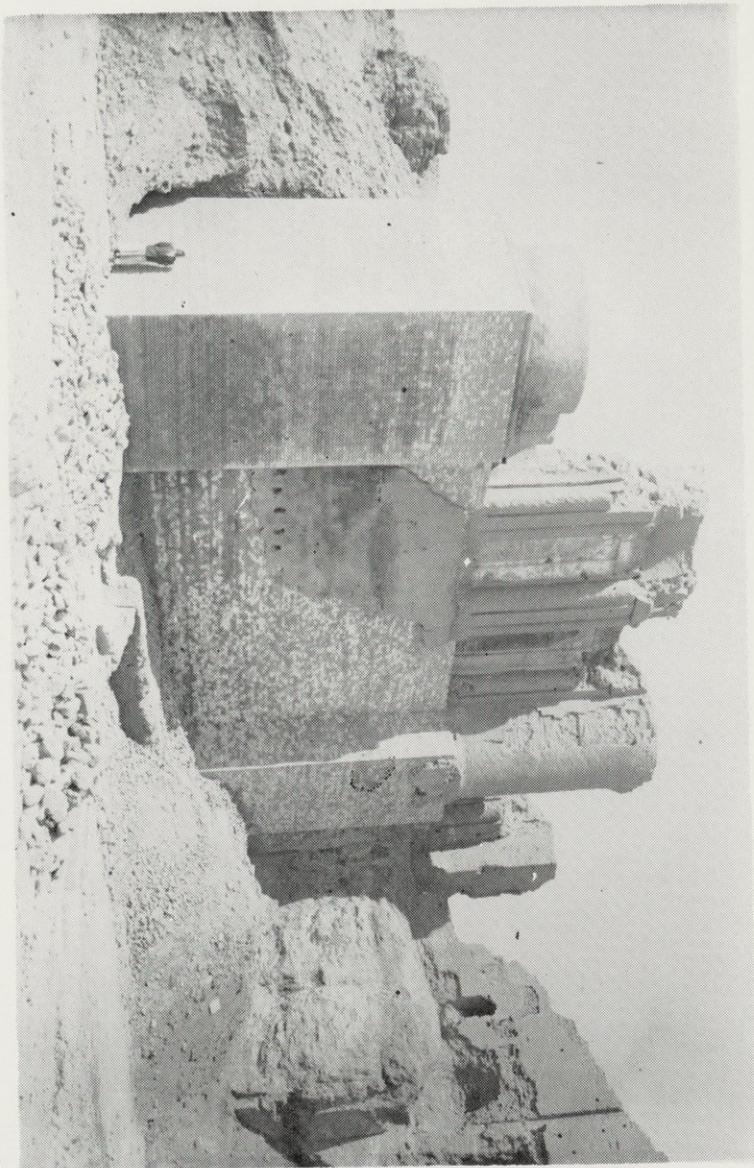

ضريح الامام محمد الدوري

انه من نوع الأضرحة التي انتشرت في العراق وايران وآسيا الصغرى منذ العصر السلاجوفي . ولدينا في العراق خمسة أضرحة من هذا النوع وكلها متشابهة وهي : (١) ضريح حسن البصري في الزير [وبasher مديرية الآثار العامة بضيانته في منتصف شهر آب ١٩٦٤] . (٢) ضريح الامام عمر السهروردي في بغداد قرب الباب الوسطاني في محلة الشيخ عمر (٣) ضريح الامام نجم الدين في مدينة حديثة (٤) ضريح الامام محمد الدوري (٥) ضريح الامام عون الدين في الموصل (٦) ضريح الامام يحيى أبو القاسم في الموصل .

ان ضريح الامام محمد الدوري مربع الشكل يتنهى من الاعلى بقبة مخروطية مزينة من الخارج والداخل بالزخرفة المعمارية المعروفة بالمقربات . ونسب هذا الضريح الى الامام محمد بن موسى بن جعفر الكاظم بسبب وجود لوحة حجرية مبنية في يمين مدخل الضريح المذكور تزينها كتابة نصها :


« بسم الله الرحمن الرحيم هذا المسجد المبارك تربة الامام ابو عبدالله محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن ابيطالب صلوات الله عليهم اجمعين وهو موضع ٠٠٠ رحم الله من زاره وأسعده ٠٠٠ لله الملك » .

غير ان هناك نصا في داخل الضريح بالخط الكوفي المزهري ينص على ان شرف الدولة مسلم بن قريش الامير العقيلي هو الذي أمر بناء هذه القبة . لكن الجملة هذه قد تبعها كلمة رحمة الله . وبما ان مسلم بن


قرיש كان قد قتل في احدى معاركه عام ٤٧٦ للمهجرة فان ذلك يحتم علينا ان نعتبر زمن بناء هذه القبة يلي هذا التاريخ .

وأوفدت مديرية الآثار العامة هيئة فنية^(٥) في ١٩٦٣-٨-١ لصيانة ضريح الامام الدوري فتم ترميم القبة من الخارج وكانت متداعية . ثم قامت الهيئة بعد ذلك بتنظيف الساحة المحيطة بالضريح للتوصل الى ماهية الابنية في المنطقة .


(٥) برئاسة الدكتور عبدالعزيز حميد .

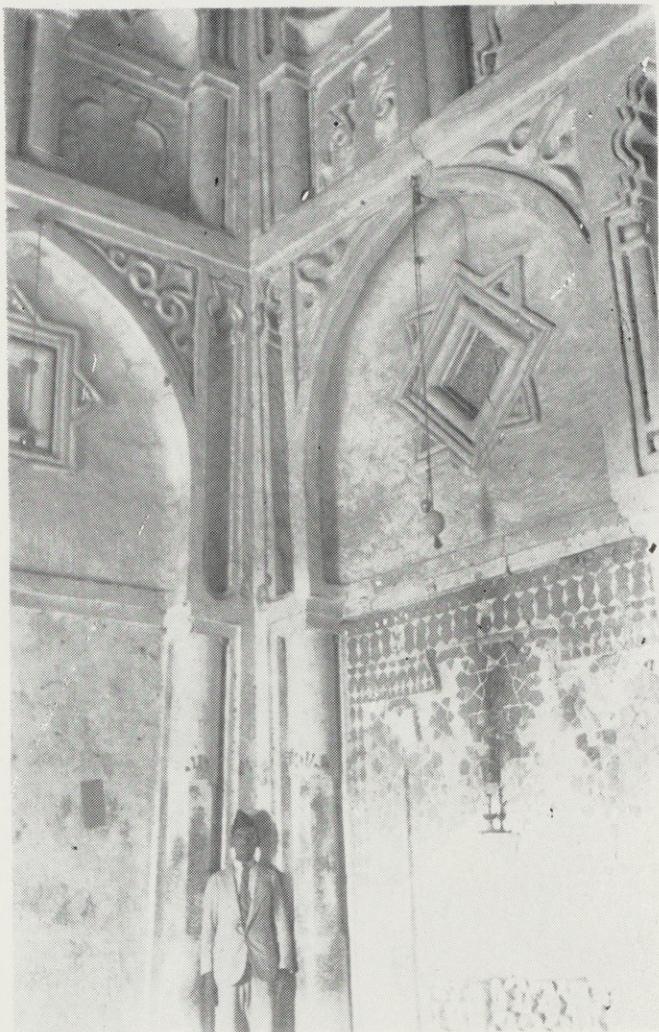


الشكل (٢٣) : الزخارف التي تزين جدران مشهد أمام الدور من الداخل

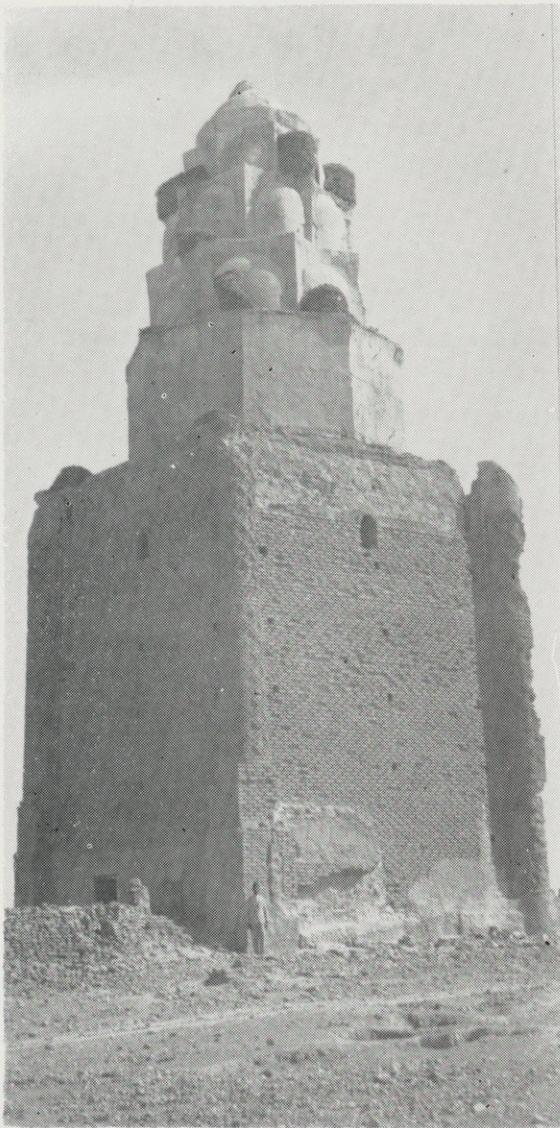

الشكل (٢٤) : مشهد امام الدور قبل أعمال الترميم

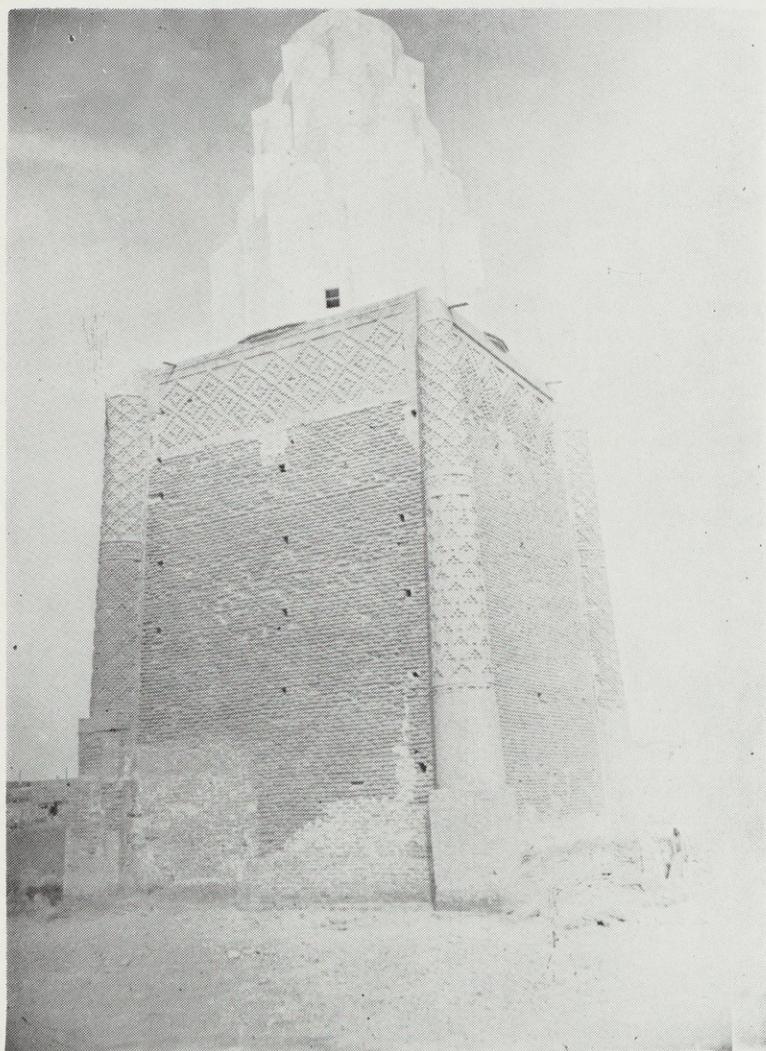

الشكل (٢٥) : مشهد امام الدور من القرن الثاني عشر للميلاد
[بعد اعمال الترميم]

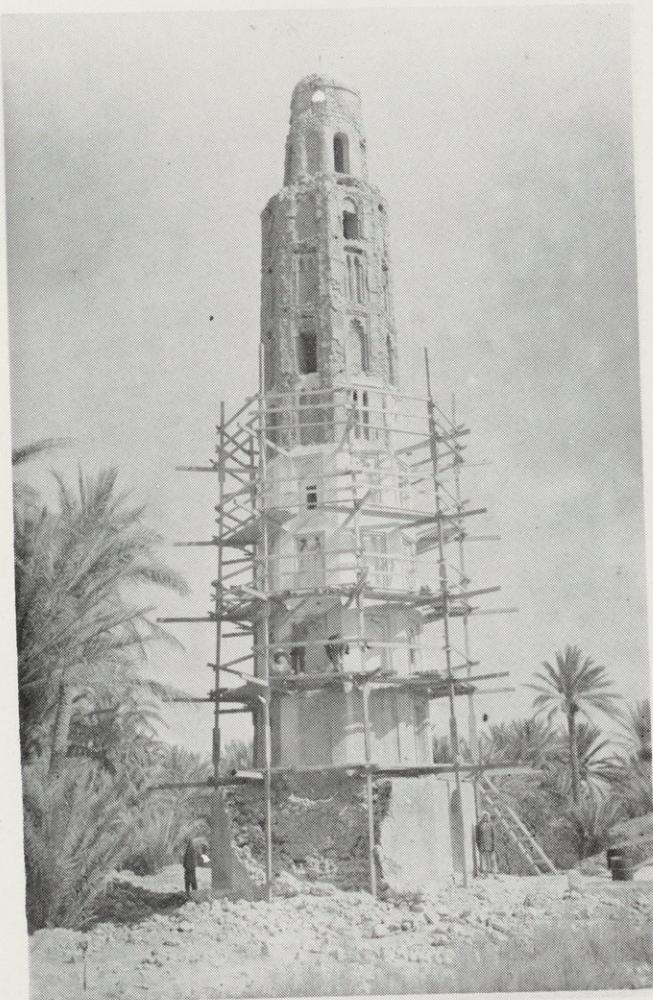

الشكل (٣٦) مئذنة عازة : من القرن الحادى عشر للهجرة
وهي فريدة في شكلها . سجّلت الصورة في اثناء عمليات الترميم

عـانـه

أوفدت مديرية الآثار العامة في منتصف الشهر الاخير من عام ١٩٦٣ هيئة فنية^(٦) الى قضاء عانه لاجراء اعمال الصيانة الاثرية في جزيرة القلعة وموقع المشهد في عانه . وأنجزت الهيئة صيانة القسم الاعظم من ماذنة القلعة ، وهي ماذنة من العهد الاتابكي مثمنة الشكل يبلغ ارتفاعها حوالي أربعة وعشرين مترا وقطر قاعدتها خمسة أمتار تقربا . وقد ثبتت الزخارف والغضادات في أوجه الماذنة الثمانية .

ولقد عنيت الهيئة بتنمية وصيانة أسفل الجدران في الابراج الشمالية للقلعة التي تقع في وسط الفرات وكذلك أنجزت ترميم وصيانة الجدران الجانبيه لتلك الابراج وتنمية العقود والتواقد والمشاكى داخل تلك الابراج . أما أعمال الهيئة في موقع المشهد الذي يبعد عن بلدة عانه بمسافة ثمانية كيلومترات الى الجهة الغربية منها فقد تم ازالة الاجزاء المتآكلة من أساس القبة العثمانية واعادة بنائها بالكونكريت المسلح ومن ثم بالحجر والاسمنت الى ارتفاع يزيد على المترین وبعد ذلك تسييغها بالجص بشكل ينسجم مع التسييغ الاصلي . كما تم ازالة التسييغ القديم في أوجه تلك القبة واعادة التسييغ من جديد بالجص . كما رمت الشقوق الحاصلة في جدران القبة العثمانية الاربعة من الداخل والخارج .

وهناك جامع قديم متصل بالقبة العثمانية يتالف من أجزاء عديدة قامت الهيئة باعادة العقادات المتهدمة من ذلك الجامع وخاصة قبة أبو ريشة وسدت

(٦) برئاسة السيد كمال منصور عباده ثم خلفه السيد خليل القبطان .

الفراغات الحاصلة فيها . كما انجزت ترميم قبة عماد الدين زنگى ابن مودود
وهي من العهد الاتابكي [٥٨٩ هـ] وفق ما ذكرتها الكتابة الموجودة في نطاق
يدور حول القسم الاعلى من القبة . وان الهيئة أزاللت الايقاض الكثيرة
المتراءكة في مرافق الجامع وأظهرت التخطيط الاصلي وظهرت بعض أساس
الدعامات التي كان يستند عليها عقود ذلك الجامع وأعادت تلك الاسس الى
ارتفاع متر واحد تقريباً لغرض اظهار المخطط الاصلي لزائريه كما انجزت
الهيئة ازالة الاجزاء المتآكلة في محراب جامع المشهد واعادة بنائها بالاسمنت
والحجر الى ارتفاع يزيد على المتر والنصف وتسييع تلك الاجزاء بالجص
بشكل ينسجم مع الاجزاء الباقية .

خان ضاري

بقايا خان في منتصف الطريق بين بغداد والفلوجة • وكانت الخانات في العراق تبني على طريق القوافل ليراحة فيها المسافرون • وبالنظر لارتباط المنطقة بأحداث ثورة (١٩٢٠) الوطنية في العراق ، فقد اهتمت مديرية الآثار العامة باعمار وصيانة هذه البناءة المهمة • فرممت الاقسام السفلى من جدران الغرف وسقوفها المعقودة ، كما أعيد بناء قسم من السور المحسن لهذا الخان •


وتقع جوار خان ضاري بناءً كانت مخفراً أثناء الثورة ثم أشغلت من قبل مدرسة المنطقة • وهذه البناءة مشمولة أيضاً بأعمال الاعمار التي تقوم بها هيئة فنية خاصة^(٧) ندبتها مديرية الآثار العراقية لهذه المهمة •

(٧) برئاسة المهندس السيد عبدالاله مصطفى ثم خلفه السيد نجيب سليم كيسو •

الشكل (٢٧) خان ضاري : منظر عام خارجي لخان ضاري قبل الصيانة الأثرية




الشكل (٢٨) : منظر عام خارجي لخان ضارى سحوب من الزاوية الجنوبيّة الغربيّة بعد الصيانة الأثريّة (١٩٦٤)

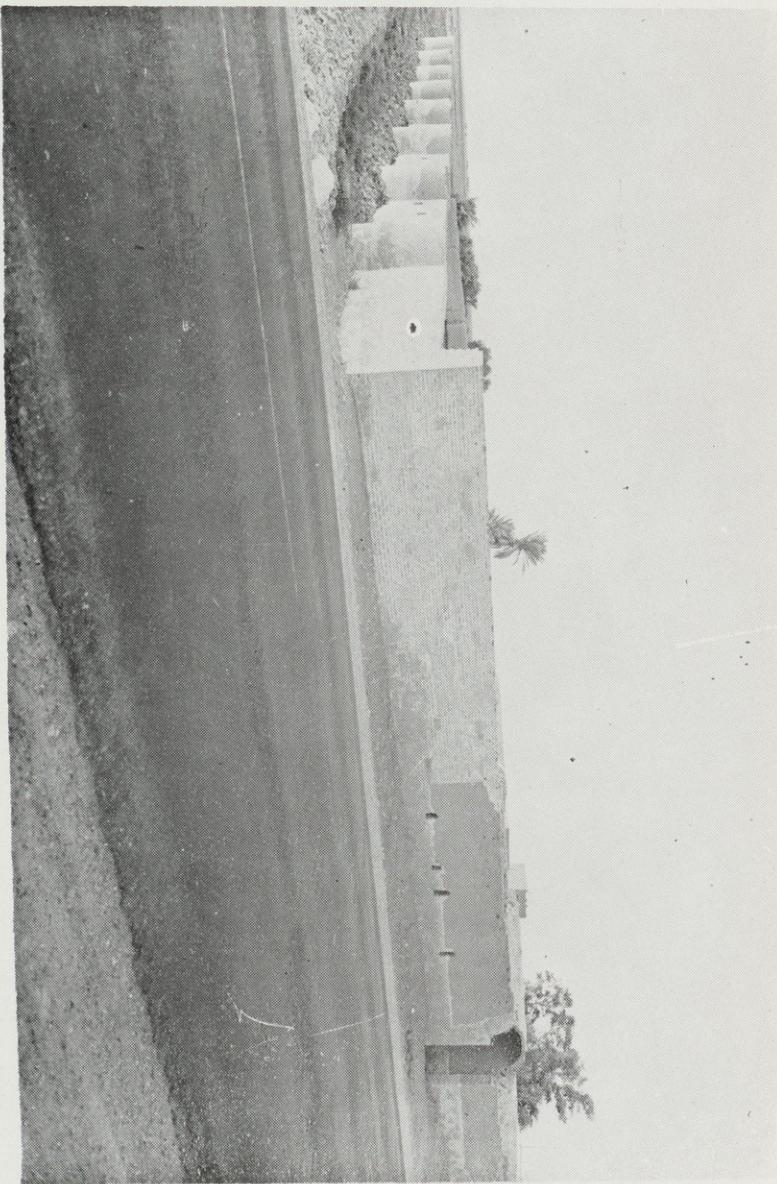



الشكل (٢٩) منظر عام لخان ضارى من الداخل اثناء الصيانة الاثرية

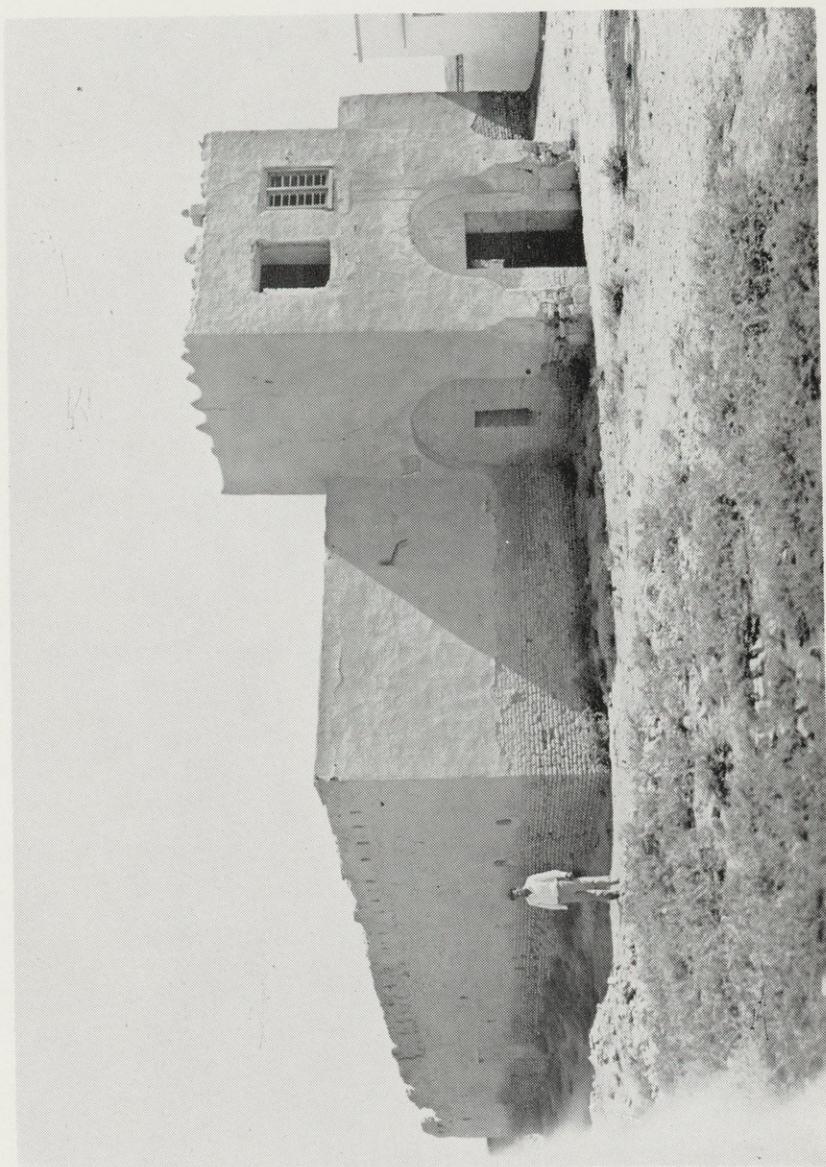

الشكل (٣٠) : بناية مخفر شرطة خان ضاري قبل الصيانة الأثرية


طاق كسرى

طاق معقود بالآجر والجص قائم اليوم على الضفة الشرقية من دجلة على بعد أربعين كيلومتراً جنوب بغداد . وهو يعتبر بحق من أعظم الطوقي واعلاها في العالم القديم . وان هذا الطاق هو من بقايا قصر ساساني من القرن الثالث للميلاد وكان يعرف في أيام العباسيين بالقصر الابيض أو ايوان كسرى . ولم يبق من معالم هذا القصر في الوقت الحاضر الا هذا الطاق وبعض الأسس .

ويبلغ ارتفاع الطاق عن سطح الأرض ٣١ متراً والمسافة بين جداريه اليمين واليسير ٢٥٥ متراً وامتداد الايوان من فتحته حتى صدره (عمقه) يبلغ ٤٨ متراً وسمك جدرانه من الأسفل يبلغ سبعة أمتار ونصف المتر . وان على كل من جانبي الايوان جدار قائم ، سقط أحدهما وهو الجدار الشمالي في ربيع عام ١٨٨٧ على اثر فيضان واسع لنهر دجلة في ذلك العام . وجرى ترميم لقاعدة الجدار الذي ما زال قائماً على يمين الطاق في عام ١٩٢٢ بالسمنت ثم شيدت دعامة من قبل مديرية الاشغال العامة في عام ١٩٤٢ - ١٩٤٣ لدعم هذا الجدار الشاهق الذي يعلو حتى قمة الطاق اضافة الى صيانة الطاق وجوانبه في نفس العام . ولقد قامت مديرية الآثار العامة بصيانة جدران الطاق^(٨) في عام ١٩٦٣ . ووُجدت في تحرياتها ان هذه الجدران ليس لها أساس سوى اربع صفوف من الآجر (٣٥ × ٣٥) سنتيمتراً مربعاً . وان هذا الآجر مرصوف على جانبه (على گازه) وليس أفقياً كما هو مألف . وعليه فان ارتفاع الأساس يعادل (١/٥) متراً ونصف المتر تقريباً ، وهو مشيد على أرضية طينية صلبة مضغوطه .

(٨) وكانت هيئة الآثار برئاسة السيد نجيب سليم كيسو .


الشكل (١٣) طاق كسرى : قبل سقوط واجهة الجناح اليسرى للبنية في ربیع سنة ٦٨٨٧ م

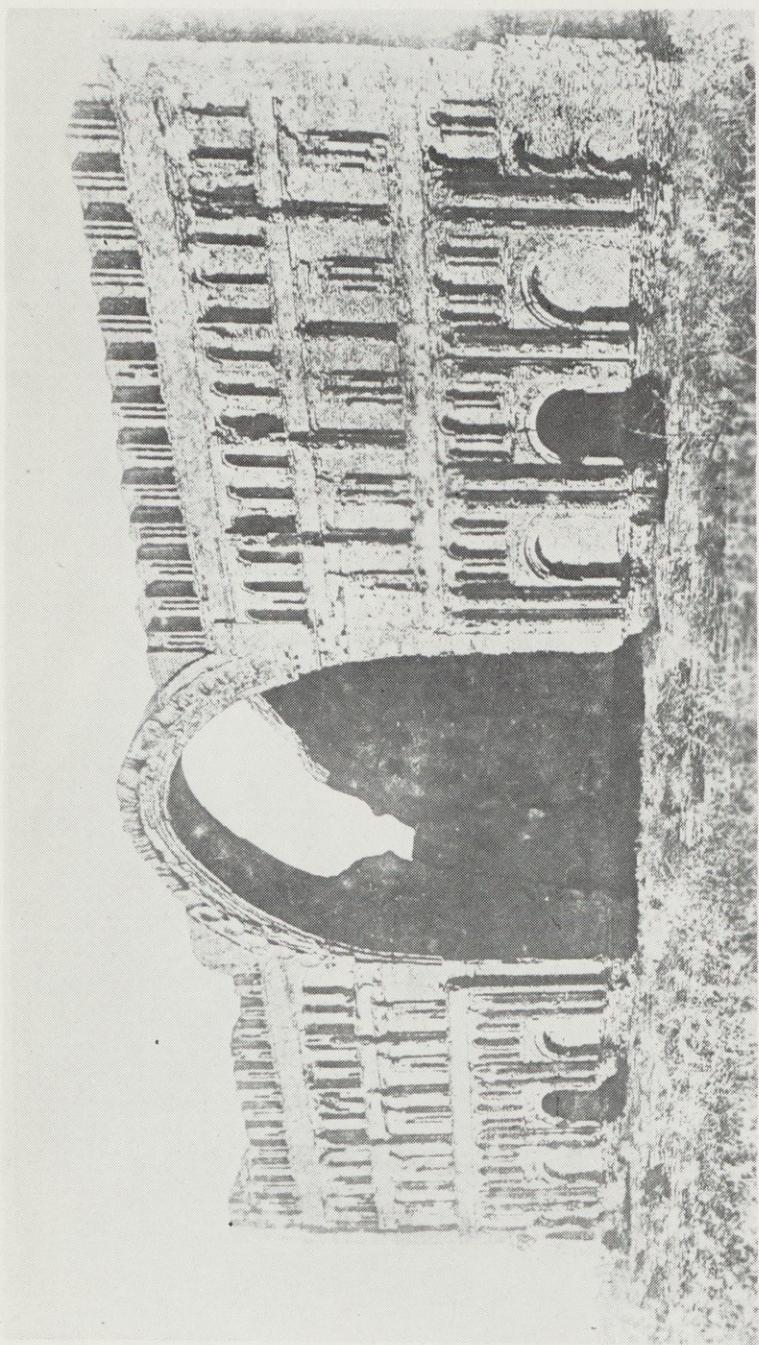


الشكل (٣٣) طاق كسرى : قبل صيانة قوس الطاق




الشكل (٣٣) طاق كسرى : بعد صيانة جوانب من المطلق

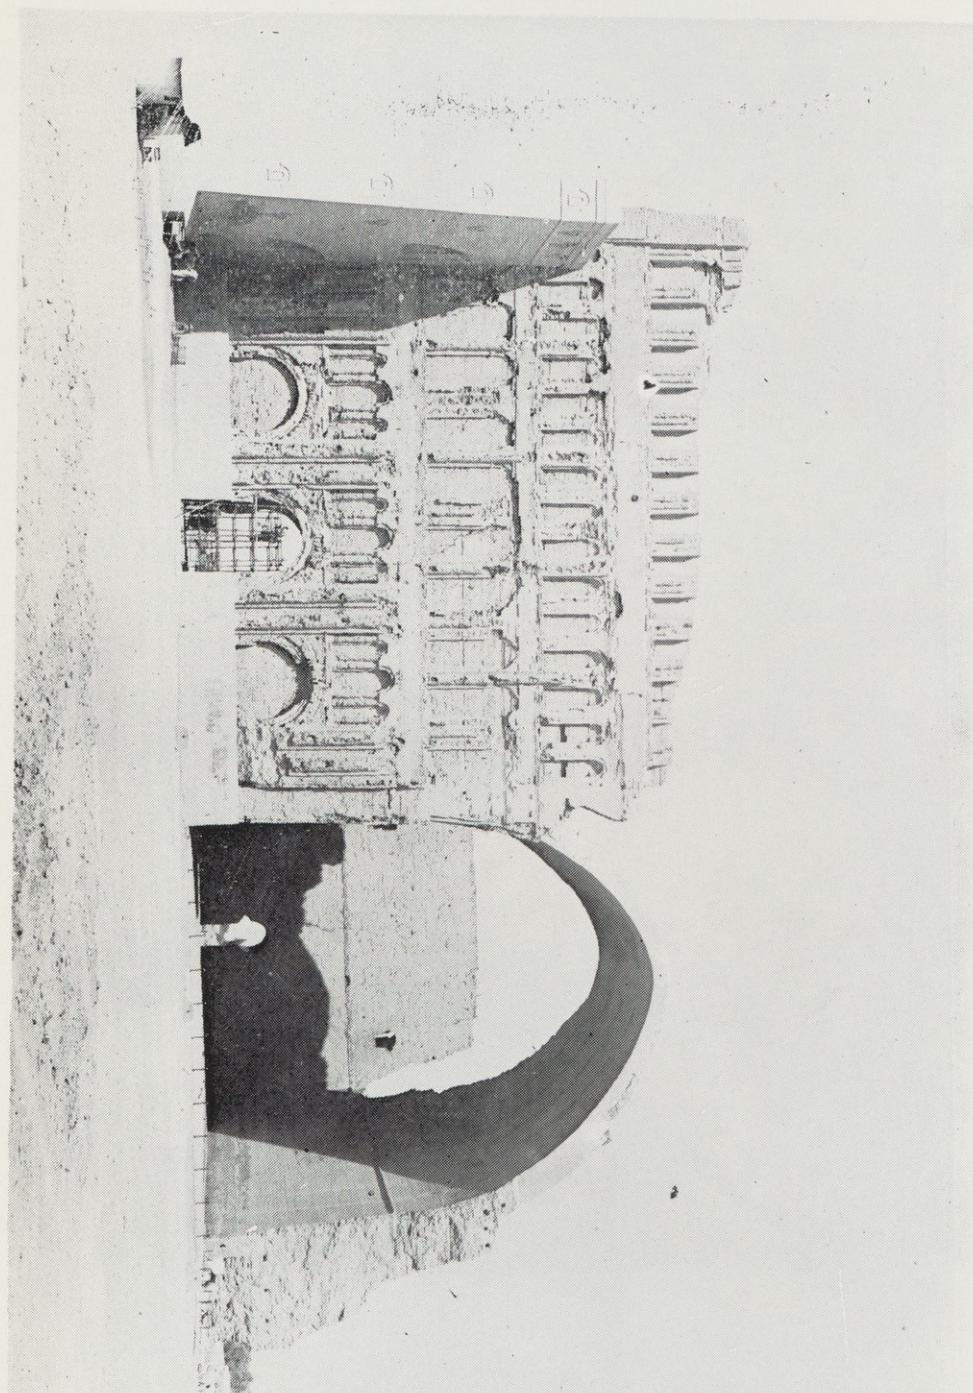


الشكل (٤٣) طاق كسرى : القسم الجنوبي الغربي قبل الصيانة الأثرية

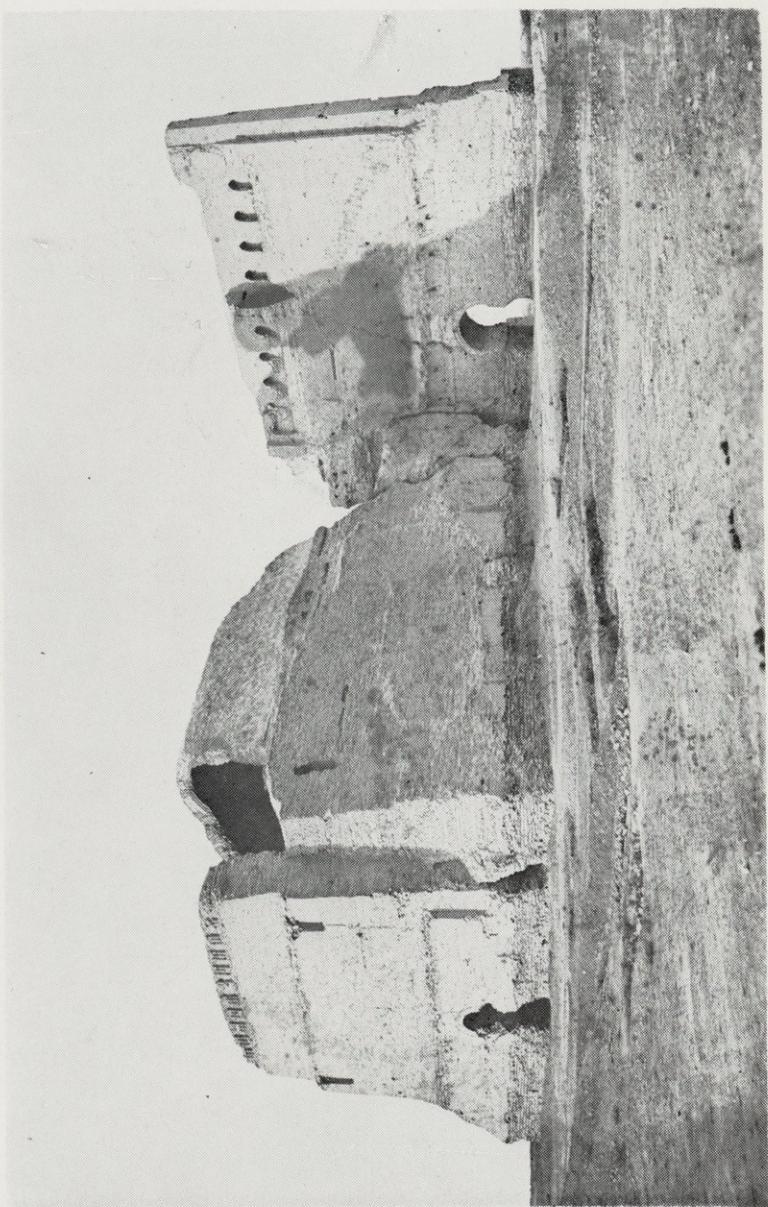


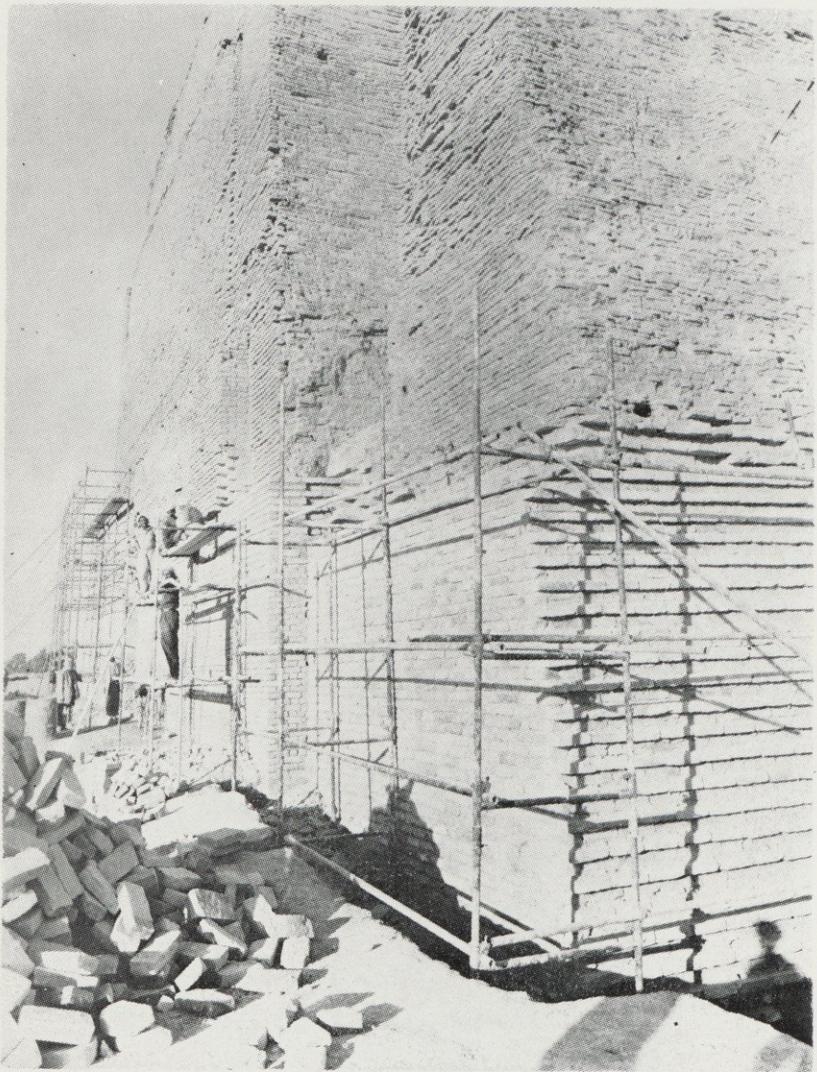

الشكل (٣٥) طاق كسرى : بعد صيانة الواجهة الغربية (أي الخلفية) للطاق


الشكل (٣٦) طاق كسرى : الجانب الشمالي الشرقي قبل الصيانة الأثرية

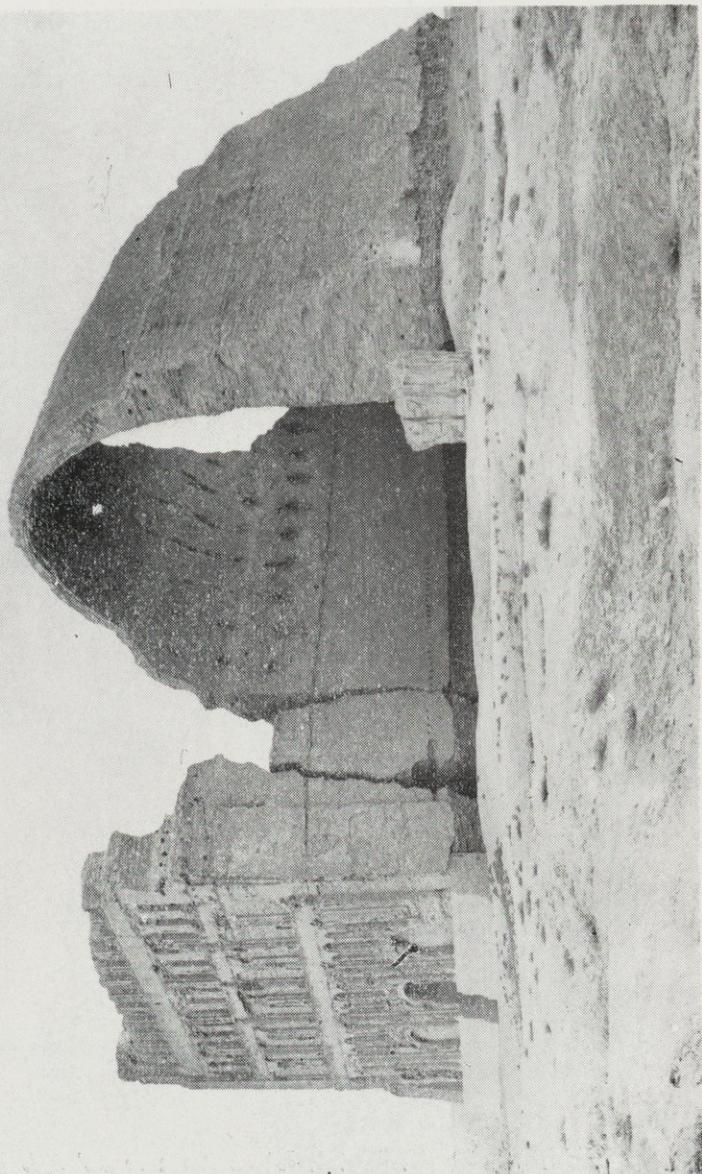

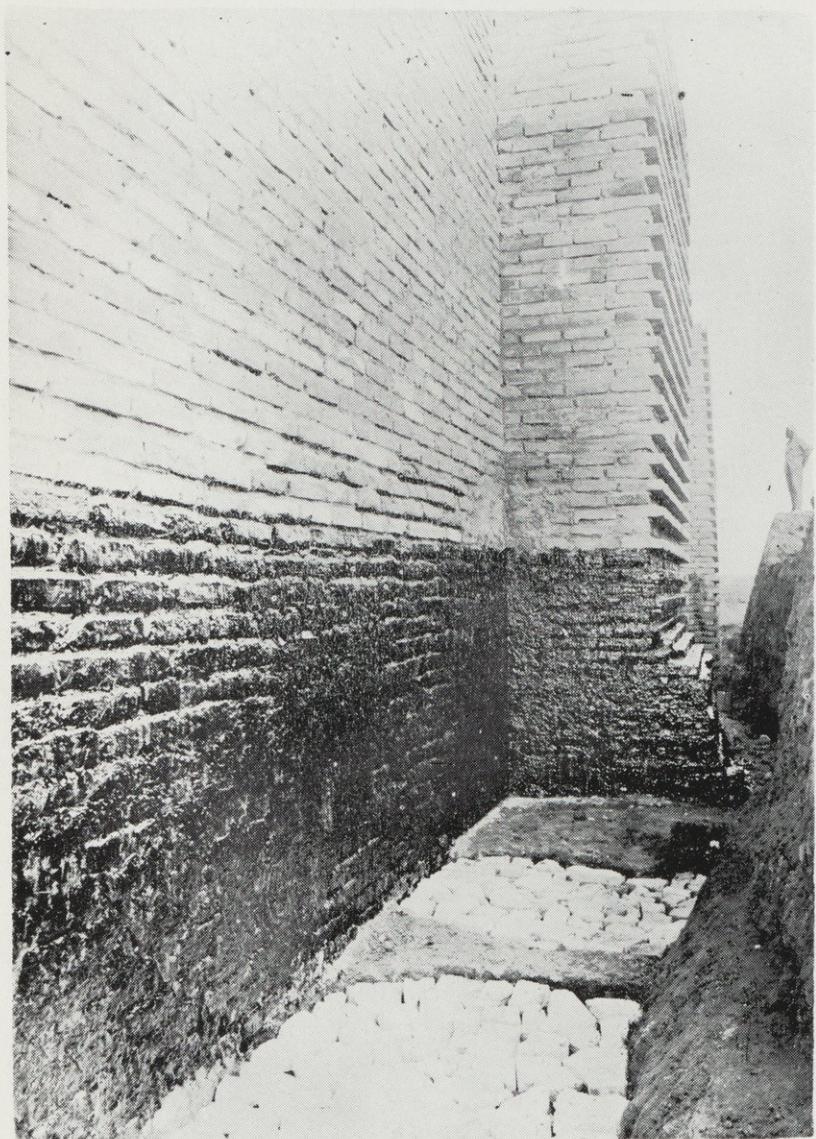

الشكل (٣٧) طاق كسرى : عملية تزفيت أساس الضلع الشمالي من الأسفل
أثناء الصيانة الأثرية .

سچنچنگن ۲۷ تونه بیمه : سچنچنگن (۲۷) میلیون

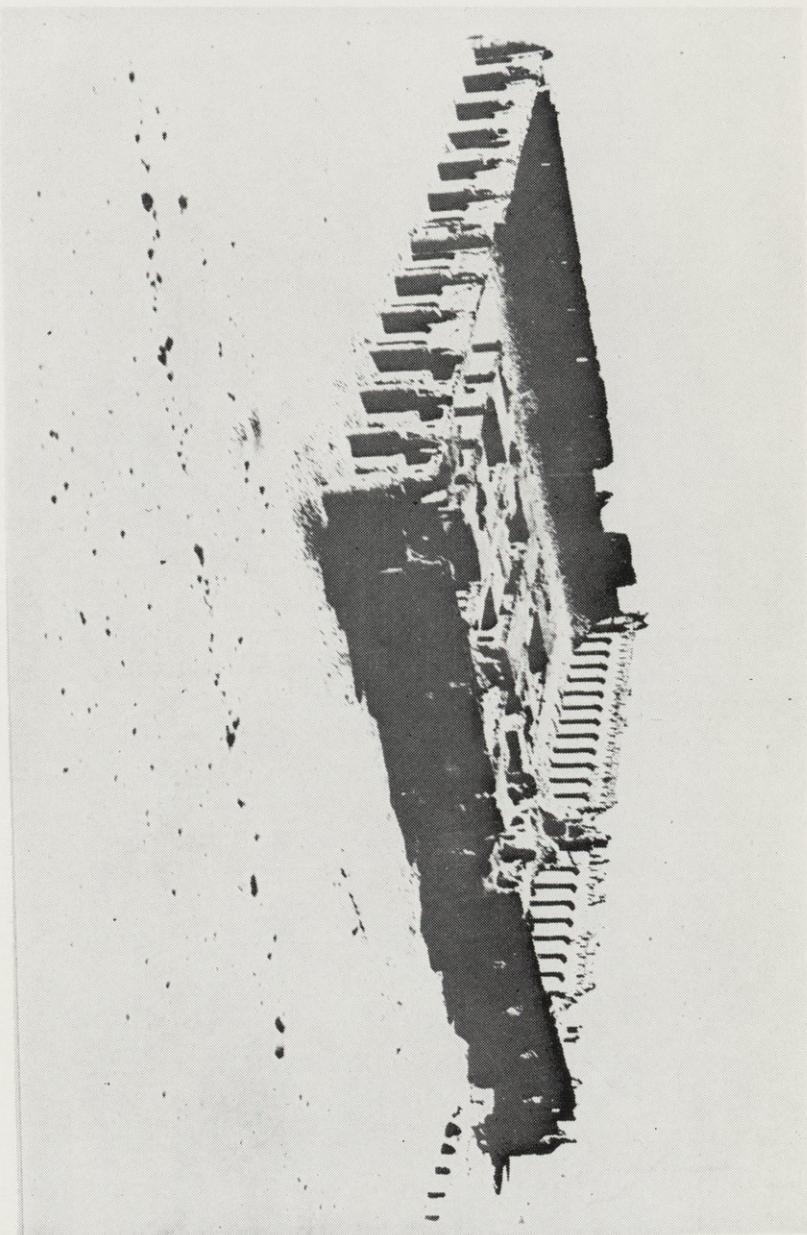

حصن الاخضر

قصر واسع متعدد الاجزاء والمرافق في داخل حصن متبع يقع في الادية جنوب غربي كربلاء ب نحو خمسين كيلومترا . وبعد بمقدار مائة واثنين وتسعين كيلومترا جنوب غربي بغداد . والاخضر من اروع وأعظم الآثار القائمة في العراق ، اذ يفرد بضخامته وهندسته . وقد بقيت معالم القسم الاعظم من اجزائه قائمة محفوظة مما يسهل أمر الصيانة والترميم . وان هذا الحصن المتبع ابعاده 175×169 مترا . وتبعد مساحة القصر الذي في داخله 112×82 مترا . وان هذه المساحات الواسعة هي التي حتمت وضع منهج واسع ينفذ في عدة سنوات لصيانة هذا الموقع المهم . وبادرت هيئات^(٩) الصيانة الاثرية الموفدة من قبل مديرية الآثار العامة اعتبارا من عام ١٩٦٠ برفع الانقاض والأتربة المتراكمة في مرافق القصر الكثيرة . كما عملت على صيانة الاجزاء المتداعية أو الساقطة مستعملة في ذلك الحجارة الاصلية المتساقطة من الابنية والجص المعمول محليا ، وهي المواد التي بني بها القصر نفسه .


ولقد اختلفت آراء الباحثين حول زمن بناء الاخضر ولكن الرأي الراجح هو أنه من الآثار العربية الاسلامية ومن عمارتى المنتصف الثاني من القرن الثاني الهجري اعتمادا على نوعية الرياضة العامة في البناء ودراسة اللقى التي عثر عليها اثناء التحريات الاثرية في الموقع حيث ان كلها تعود للقرة الزمنية المذكورة .


(٩) وكانت هيئات الصيانة الاثرية في الاخضر برئاسة السيد محمد باقر الحسيني ثم السيد علي محمد مهدي .

وقد شيد الاخضر في موضع ملتقى طرق بادية مهمة في داخل العراق وخارجها . فكانت تلك الطرق تربط ما بين حلب والبصرة من جهة وبين العراق وبادية الشام وهضبة نجد ، أي انه كان من طرق القوافل البرية المهمة بين بلاد الشام والبحر المتوسط وبين المحيط الهندي ولا سيما قبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح وانشاء قناة السويس .

وشملت أعمال التحري والصيانة الاثرية في موسم (١٩٦٤) الذي بدأ في الاسبوع الاول من حزيران للسنة المذكورة المدخل الشرقي وهو أحد المداخل الاربعة للحصن . كما شملت البيت الشمالي الشرقي وهو أحد البيوت الاربعة الرئيسية الموجودة في الحصن وكذلك البيت الجنوبي الشرقي . وقد تمت اعادة بناء قبو القاعة الرئيسية في الحصن وصيانته مع قاعات الاستقبال الاخرى والعمل جار في استظهار وصيانة الاقسام المهمة من بناء الحرس .

الشكل (٣٩) الاخير : منظر عام للأخضر . الفحل الشمالي مع الملعق الخارجي والسود الغربي

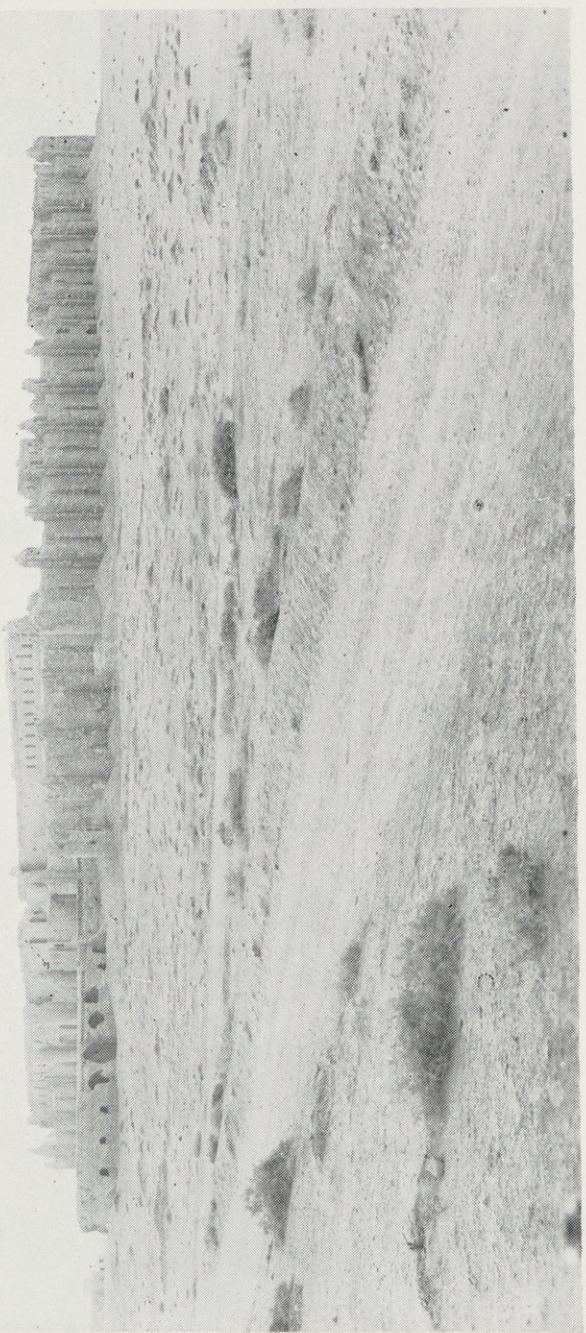


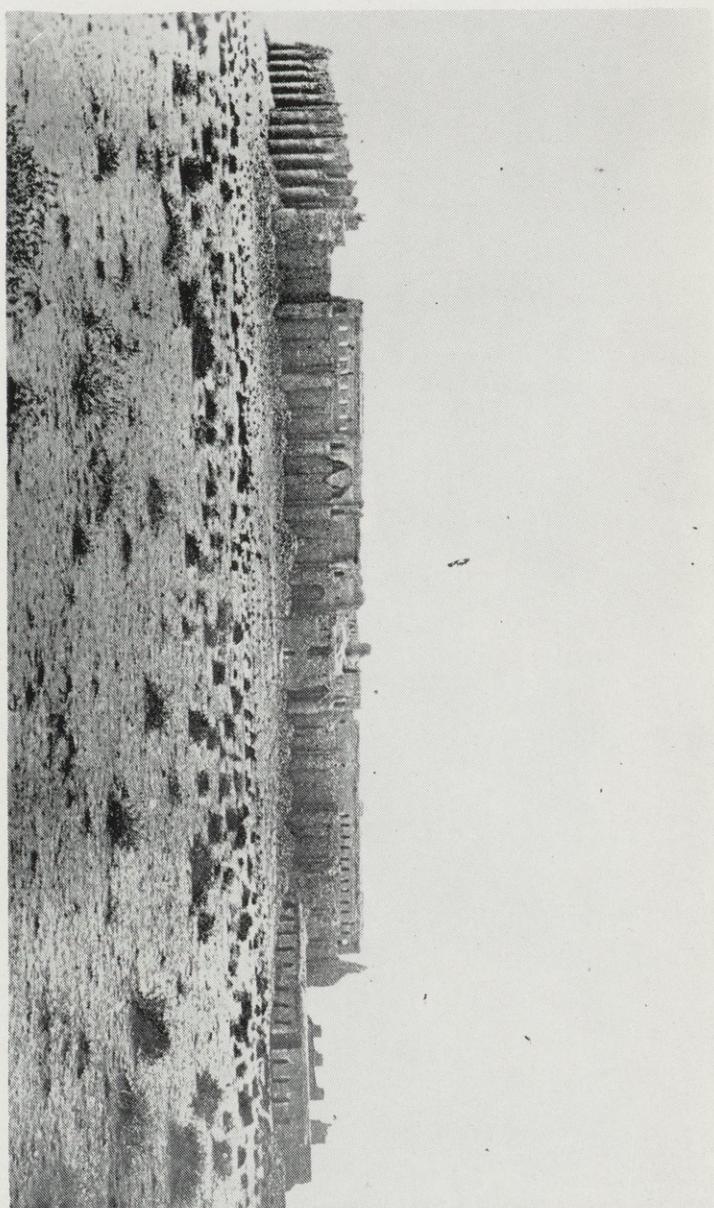

الشكل (٤٠) الآخضر : الجناح الشمالي واشرفي قبل إزالة التراب والنقض

الشكل (١٤) الأخير : الفحل العذري من السور الداخلي والساحة العتيقية بين السورين



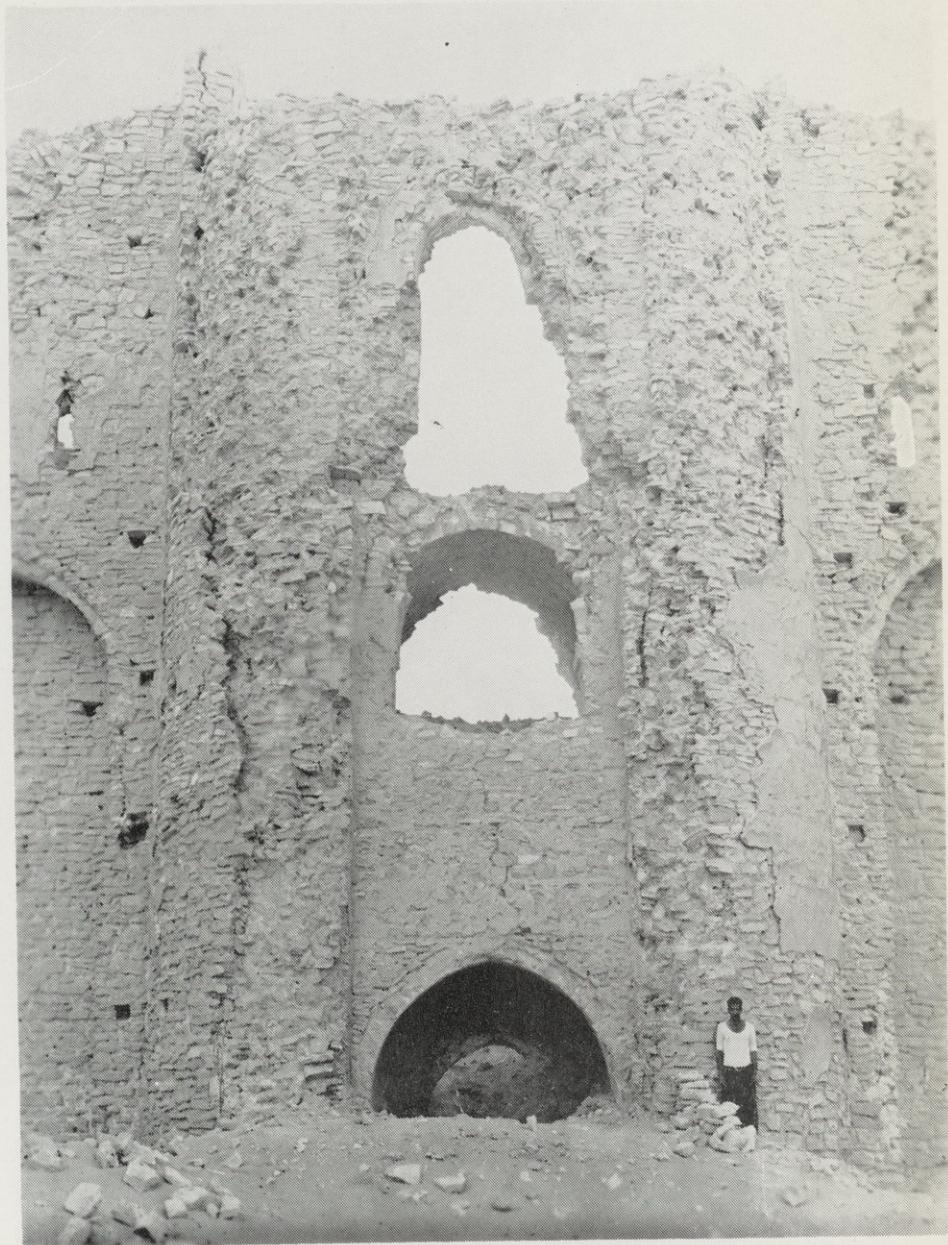


الشكل (٤٢) الاخضر : واجهة المدخل الشرقي قبل الصيانة الاثرية



الشكل (٤٣) الأخضر : واجهة المدخل الشرقي أثناء الصيانة الأثرية

الشكل (٤) الأخضر : المدخل الشمالي من الداخل ، أثناء الصيانة الأثرية . وينتظر في الصورة قسم من الساحة الشمالية الشرقية

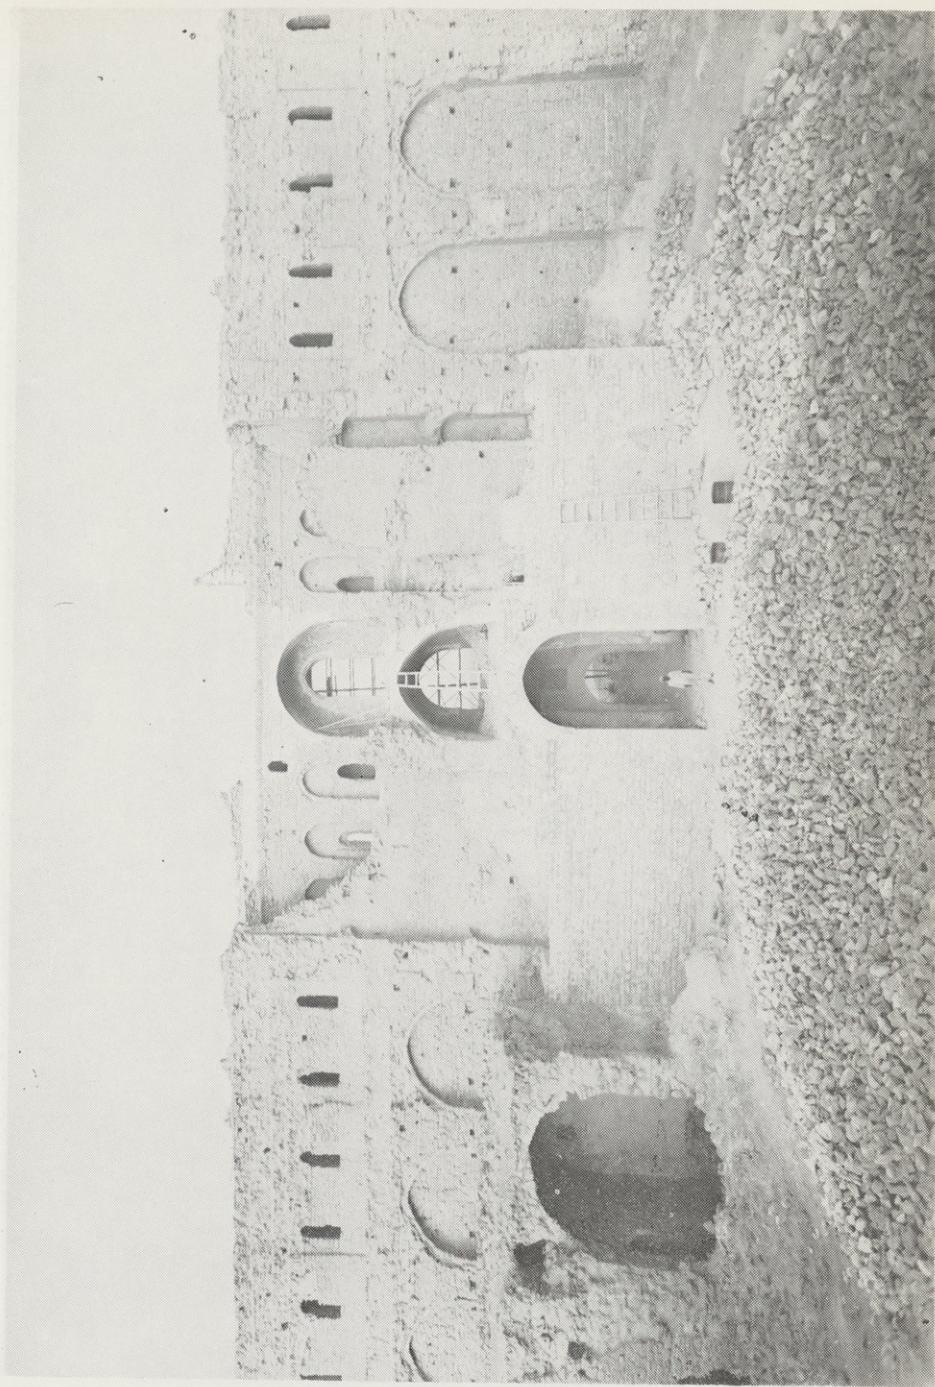

أور

مدينة أثرية بضوئي الشكل تقع على بعد ٣٦٠ كيلومتراً جنوب شرقى بغداد وعلى مسافة ١٥ كيلومتراً جنوب غربى مدينة الناصرية وهي تجاور اليوم محطة القطار المعروفة في المنطقة باسم محطة قطار مفرق أور . وكانت أور تقع على نهر الفرات أو على فرع رئيسي منه الا أنها اليوم تبعد بحوالى عشرة كيلومترات عن نهر الفرات .

ان أور من أشهر المدن الأثرية في العراق الجنوبي حيث كانت عاصمة لثلاث سلالات سومرية حكمت العراق ، وكانت مركزاً للسومريين أنفسهم . وما زال كثيراً من معالمها القديمة شائخاً اليوم . وكانت هذه المدينة قد بلغت أوج ازدهارها في عهد الملك السومري أورنما من سلالة أور الثالثة الذي قنَّ أقدم الشرائع . اذا ان شريعة المعروفة باسمه سبقت شريعة حمورابي بثلاثة قرون .

وكانت أور من مواطن الآثار المهمة التي تناولتها يد المنقبين منذ أوائل أعمال تنقيب الاجانب في العراق ، اذا نسب فيها المنقبون الاولى مثل تايلر ولوفترس في سنة ١٩١٩ بعد الحرب العالمية الاولى . الا أن أوسع تنقيب في هذه المدينة الأثرية المهمة باشره (وولى) مبعوث المتحف البريطاني في سنة ١٩٢٢ حيث استمر الى سنة (١٩٣٤) في اثنى عشر موسمًا من التنقيب المستمر .


ففي وسط المدينة يقع حي المعابد وفيه الزقورة . معبدن - گال . معبد دب لاماخ ، معبد نن - مانخ ، معبد نزار ، المقبرة الملكية ، قصر أورنما ومقبرة شولكى .

كما أن هناك بقايا أثرية أخرى من جملتها بيوت للسكنى من عهد ايسن - لارسا ، وقصر من زمن الملك الكلداني نبونايد ومعبد صغير من عهد نبوخذنصر ومعبد انكى *

فرقورة أور بناء مربع الشكل مشيد من اللبن ومحاط بجدار من الطابوق وقد شيده أورنمو على بقايا معابد قديمة من عصر فجر السلالات . وقد تعرض هذا البناء للترميم والتغيير بعد بنائه في فترات زمنية مختلفة . وان أول من رممه الملك الكشمي كوريكالزو الثالث (١٥٠٠ - ١٣٠٠ ق.م) . أما الملك الكلداني نبونايد فقد جعله من سبع طبقات بعد أن كان هذا البناء في البداية يتكون من ثلاث طبقات *


ولقد عنيت مديرية الآثار العامة^(١٠) منذ عام ١٩٦٠ بتنمية أوجه الزقورة واعادة بناء السلم الوسطي واصلاح صيانة برجي الزقورة الواقعين على جنبي السلم الوسطي والعمل في صيانة السلمين الشرقي والشمالي وبناء عقادات مقبرة شولجي بعد أن عملت كثيرا في ازاحة المتراب الكثيرة المتشربة بين المباني القائمة في أور *

(١٠) وكانت هيئات الصيانة الأثرية في اور برئاسة السيد شاه محمد علي الصيواني ثم السيد حازم محمد النجفي *

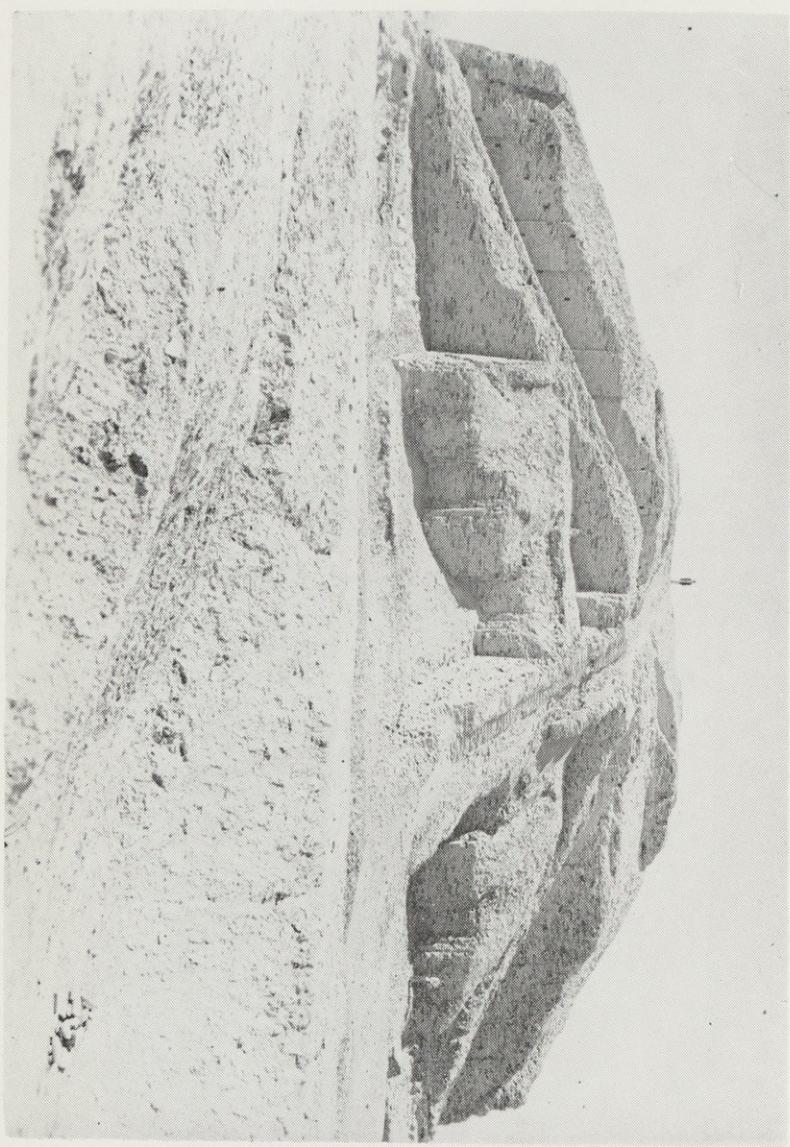



الشكل (٤٥) أور : زقورة أور قبل أعمال الترميم وهي أكمل برج معروف من الحضارة السومرية
البابلية . شيدها أورنما [٢٠٥١-٢٠٣٤ ق.م] وأعاد بنائها نبوئايد [٥٥٥-٥٣٩ ق.م]

الشكل (٦٤) زقورة أور : سجّبت هذه الصورة قبل الانتهاء من أعمال الترميم

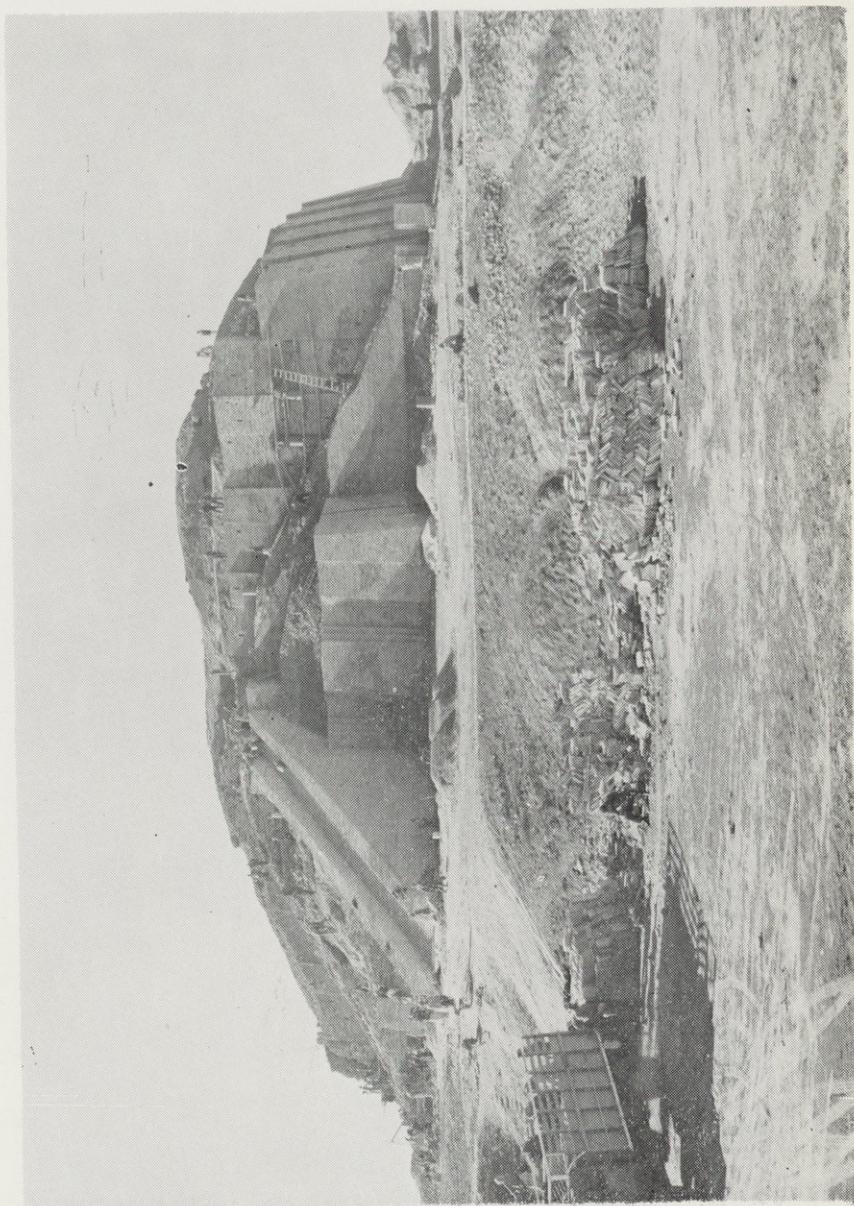


الشكل (٤٤) زقورة أور : وتشاهد أعمال الصيانة الفنية التي تمت في الجانب الشمالي الغربي منها .

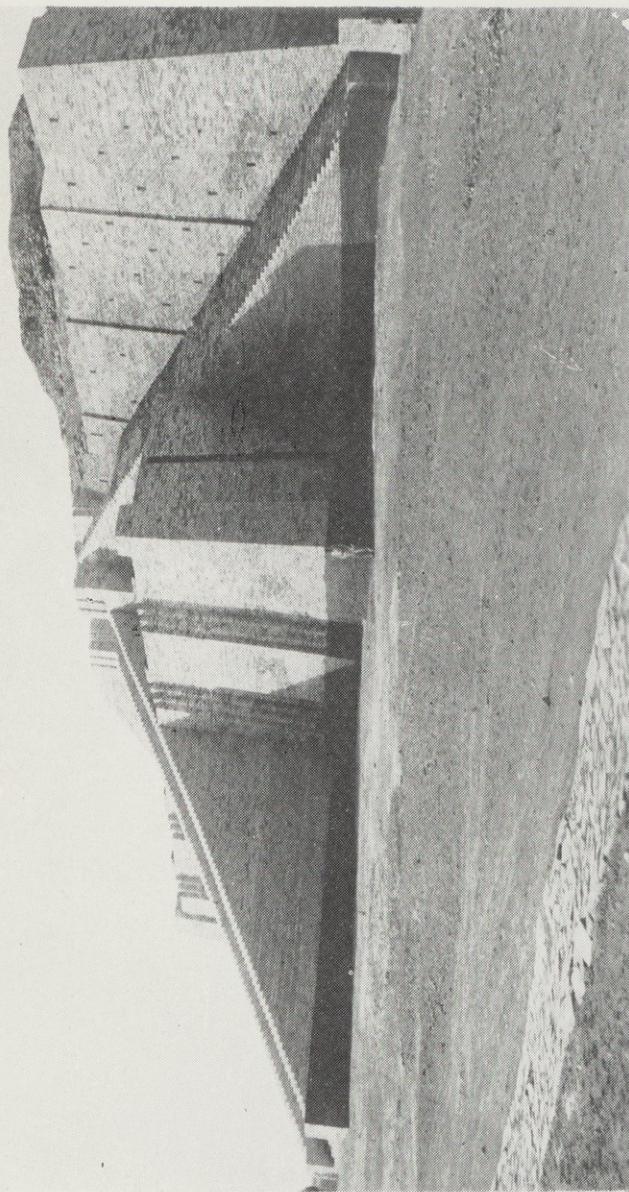


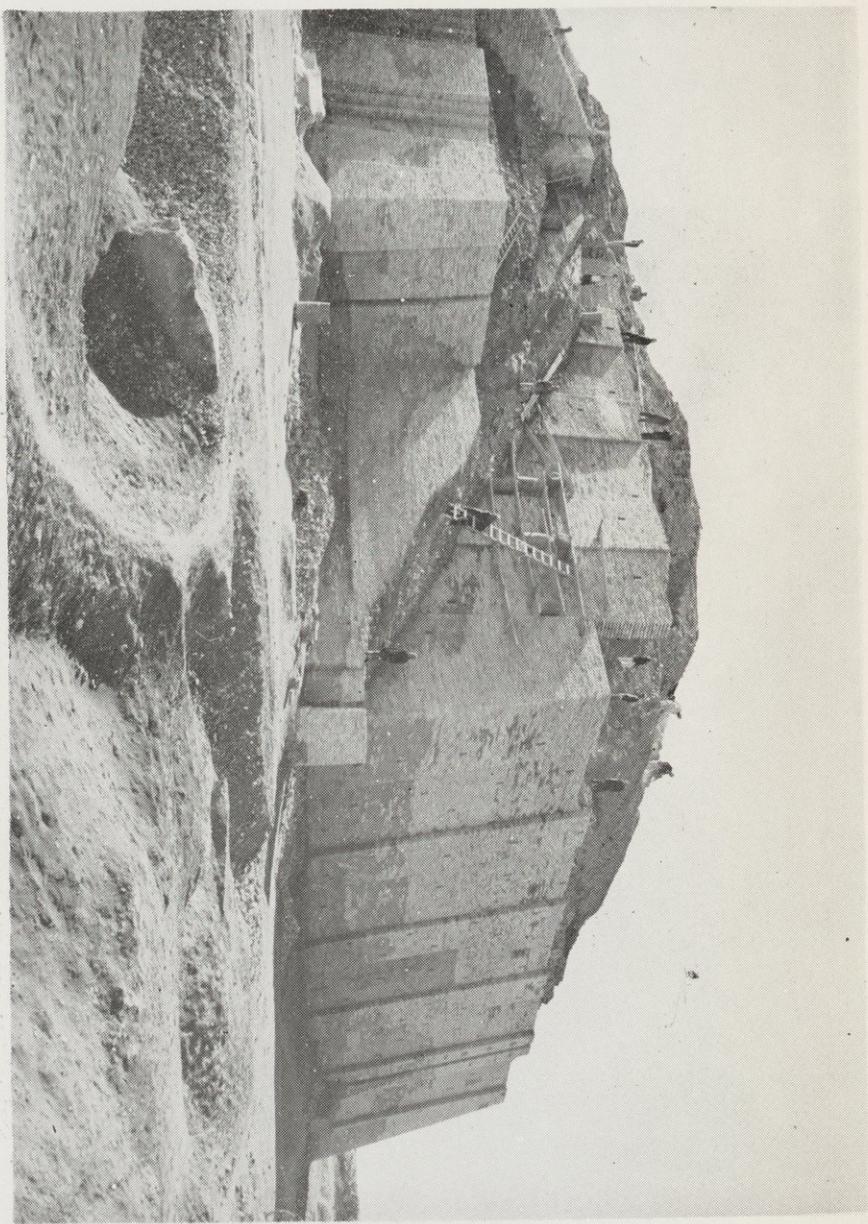

الشكل (٨٤) زورة أور : الواجهة الشمالية الشرقية والسلام الثالثة للصعود إلى الطبقة الأولى
(بعد أعمال الترميم) .

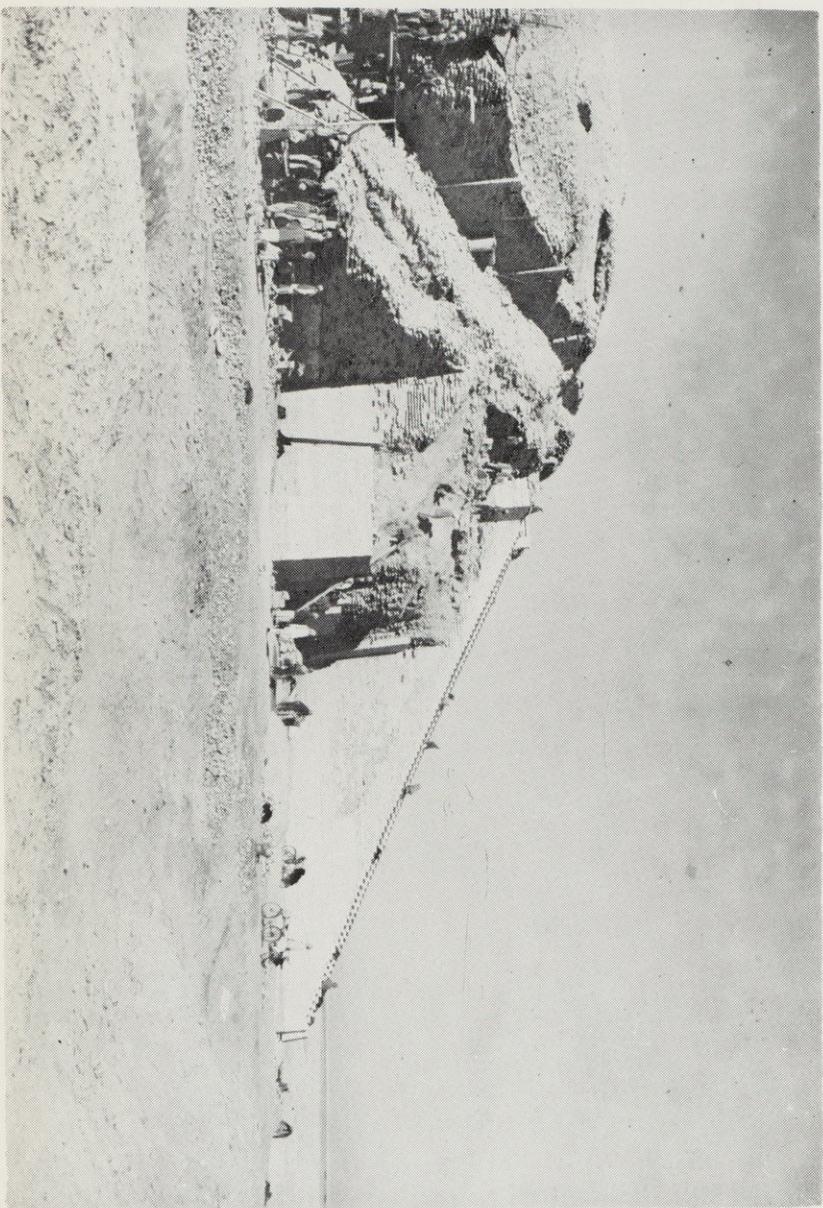


الشكل (٤٩) زفورة أور : منظر من الجهة الجنوبية الشرقية . ويشاهد فيه السلم الوسطى .

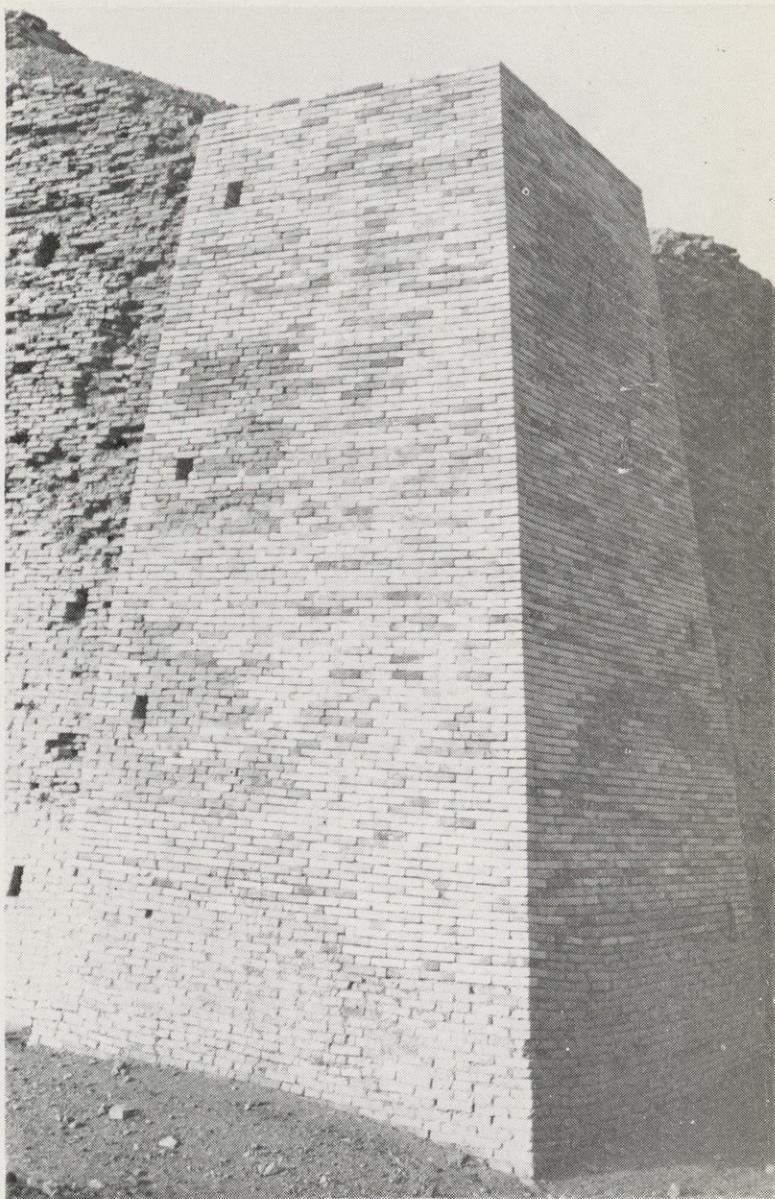

الشكل (٥٠) زقورة أور : الركن الجنوبي : الاجرات ذات اللون الداكن
أثرية والاجرات الأخرى ذات اللون الفاتح من أعمال الصيانة الاثرية .

الشكل (١٥) أورد : قصر شوكجي (أو أورننو) ، بالقرب من الزورقة ، و تظهر في الصورة الجدران الأثرية وكذلك العباران المشيدة حديثاً بجر صنع محلياً بقياسات ومادة شبيهة بالأجر الاثري واستعمل القير عوضاً عن البعض كمادة للبناء .

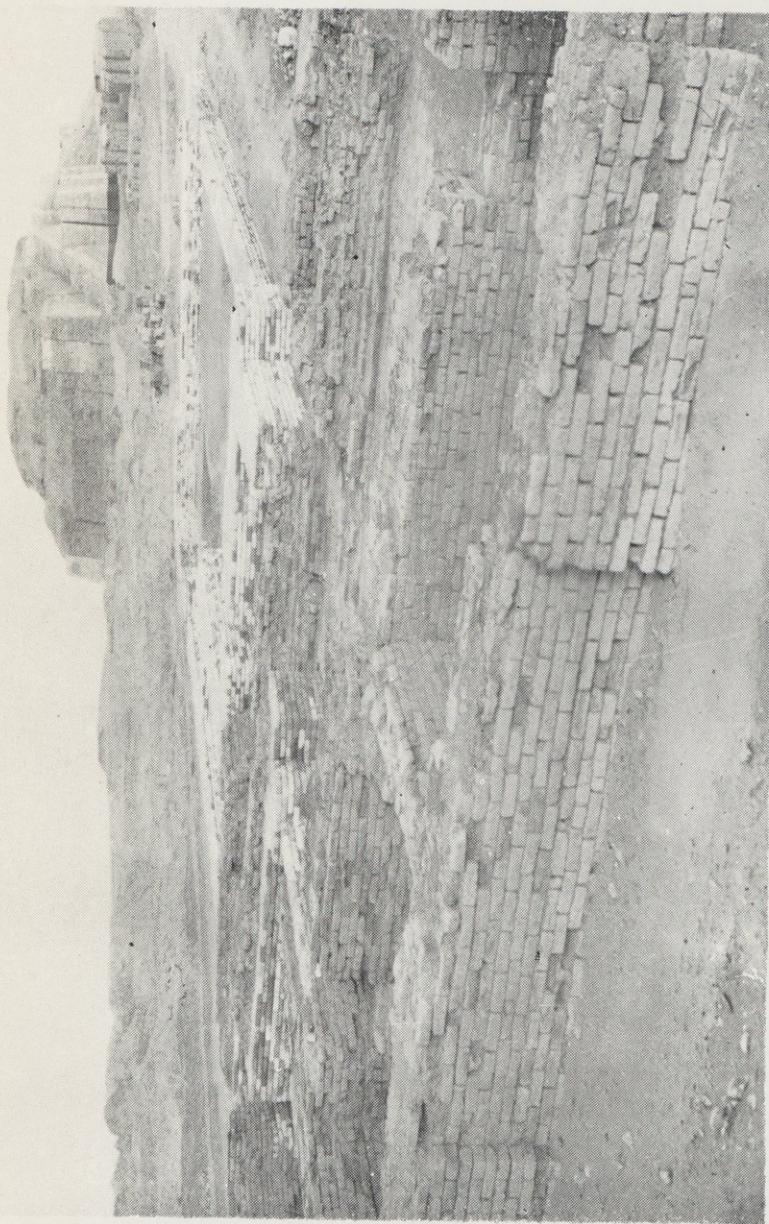

فهرست

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٣
صيانة الأبنية الأثرية في العراق	٥
الحضر	٧
قره سرای	١٥
مرقد الامام عون الدين	١٧
سامراء	١٩
ضريح الامام الدورى	٢٥
عانة	٢٧
خان ضاري	٢٩
طاق كسرى	٣١
الاخضر	٣٣
أور	٣٥

REPUBLIC OF IRAQ
MINISTRY OF CULTURE & GUIDANCE
DIRECTORATE - GENERAL OF ANTIQUITIES

PRESERVATION
OF ANCIENT MONUMENTS
IN IRAQ

By

FUAD SAFAR

SADIQ aL-HASANI



Copyright Reserved

Dar Al-Jumhuriya Press
Baghdad — 1965

LITERARY
OF
PRINCETON UNIVERSITY

Princeton University Library



32101 074320704

(NEC)
NA109
.I72
S243
1965

AP